

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

Leica TPS800 Series



تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

Electronical Total Station

Product identification

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

مدل و شماره سریال دستگاه شما بر روی آن تایپ

این دفترچه شامل تمامی موارد مهم اینمی می باشد همانند
شده است.

این اطلاعات را بر روی دفترچه راهنمای خود یادداشت

دستور عمل نصب دستگاه و عملکرد آن. برای کسب اطلاعات
کنید

تا در صورت لزوم در هنگام تماس با دفتر

بیشتر به قسمت موارد اینمی مراجعه کنید. دفترچه راهنمای
leicaGeosystem

آنها را در اختیار سرویس های خدماتی قرار دهید.

قبل از روشن کردن دستگاه به دقت مطالعه کنید.

..... مدل : شماره سریال :

تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

محتوا - خلاصه

۱۱۳	پارامترهای COMM	۸	مقدمه
۱۱۴	انتقال اطلاعات	۱۶	عملکرد دستگاه
۱۱۵	اطلاعات دستگاه	۲۴	تهیه مقدمات اندازه گیری/تنظیمات
۱۱۶	نگهداری و حمل	۳۷	کلید های FNC
۱۱۹	دستور عمل های ایمنی	۴۴	برنامه ها
۱۴۱	اطلاعات تکنیکی	۹۰	تنظیمات
۱۵۲	فهرست	۹۵	تنظیمات EDM
		۱۰۰	مدیریت فایل
		۱۰۳	راه اندازی مراحل
		۱۰۴	کنترل و نصب

مهندسی عدل

محتوا - خلاصه

۱	مقدمه
۲	قسمت های مهم
۳	اصطلاحات تکنیکی و اختصارات
۴	حیطه ی کاربرد
۵	بسته برنامه
۶	نصب در بسته برنامه
۷	محفویات برنامه
۸	مبدل برق
۹	عملکرد دستگاه
۱۰	صفحه کلید
۱۱	کلید های تنظیم کننده
۱۲	کلیدهای راه انداز
۱۳	اندازه گیری فاصله ها
۱۴	کلید های میانبر
۱۵	علام
۱۶	نشانه "EDM type"
۱۷	نشانه "Battery capacity"
۱۸	نشانه "Compensator"
۱۹	نشانه "Offset"
۲۰	نشانه "Charcter Input"
۲۱	منوی tree
۲۲	تهیه مقدمات اندازه گیری / تنظیمات
۲۳	باز کردن بسته
۲۴	باطریها
۲۵	تنظیم سه پایه
۲۶	کار با شاقول لیزری و، هم تراز کردن شب
۲۷	میزان سازی دقیق در افق با تراز الکترونیکی
۲۸	شدت لیزر
۲۹	شارات برای موقعیت یابی
۳۰	وضعیت ورودی
۳۱	تغییر کرکترها
۳۲	پاک کردن کرکترها
۳۳	وارد کردن کرکترها
۳۴	نقطه ی جستجو
۳۵	جستجوی جایگزین شونده
۳۶	اندازه گیری
۳۷	کلید های FNC
۳۸	نور روشن و خاموش

مهندسی عدل

تراز / شاقول.....	۳۷.....
گیره IR/RL.....	۳۷.....
نشانه گر لیزری.....	۳۷.....
کدهای آزاد.....	۳۷.....
کنترل اتصال.....	۳۸.....
پیگیری.....	۳۹.....
خطای هدف.....	۳۹.....
تنظیمات اصلی.....	۴۰.....
انتقال ارتفاع.....	۴۱.....
نقطه پنهان.....	۴۲.....
برنامه ها.....	۴۴.....
برنامه کاربردی قبل از تنظیم.....	۴۴.....
تنظیمات job.....	۴۴.....
تنظیمات ایستگاه.....	۴۵.....
جهت یابی.....	۴۶.....
کاربردها.....	۵.....
مقدمه.....	۵۰.....
نقشه برداری.....	۵۱.....
پیاده کردن.....	۵۲.....
ایستگاه آزاد.....	۵۴.....
خط مينا/كمان.....	۶.....

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

مسافت اتصال.....	۷۱.....
محیط (پلان).....	۷۳.....
ارتفاع مسافت.....	۷۴.....
ساختمان.....	۷۵.....
2D-Road (انتخابی).....	۷۷.....
COGO (انتخابی).....	۸۱.....
کدگذاری.....	۸۶.....
کدهای سریع.....	۸۸.....
تنظیمات.....	۹۰.....
تنظیمات EDM.....	۹۵.....
مدیریت فایل.....	۱۰۰.....
راه اندازی مراحل.....	۱۰۳.....
کنترل و نصب.....	۱۰۴.....
خط خطای دید (HZ-Collimation).....	۱۰۵.....
درجه بندی ورتیکال (خطای درجه بندی ورتیکال).....	۱۰۵.....
سه پایه.....	۱۰۸.....
تراز کروی.....	۱۰۸.....
تراز کروی تربیراج.....	۱۰۹.....
شاقول لیزری.....	۱۰۹.....
EDM بدون بازتاب.....	۱۱۰.....

مهندسی عدل

۱۱۹.....	استفاده‌ی نادرست	پارامتر‌های COMM
۱۲۰.....	محدودیت‌های استفاده	انتقال اطلاعات
۱۲۱.....	مسئولیت‌ها	اطلاعات سیستم
۱۲۲.....	وارانتی بین‌المللی، مجوز نرم‌افزار توافق نامه	نگهداری و حمل و نقل
۱۲۳.....	خطرات استفاده	حمل و نقل
۱۲۷.....	دسته‌بندی لیزر‌ها	حمل و نقل در کارگاه
۱۲۷.....	فواصل یکپارچه، لیزر نامرئی	حمل و نقل در جاده
۱۲۹.....	فواصل یکپارچه، لیزر مرئی	ارسال
۱۳۳.....	نور راهنمای الکتریکی (EGL)	ارسال و حمل و نقل باطری‌ها
۱۳۵.....	شاقول لیزری	حوزه‌ی تنظیمات
۱۳۸.....	سازگاری الکترومغناطیسی EMC	انبار کردن
۱۳۹.....	FCC Statement, Applicable in U.S	محصول
۱۴۱.....	اطلاعات تکنیکی	حوزه‌ی تنظیمات
۱۴۷.....	تصحیح جوی	باطری‌ها
۱۵۰.....	فرمول کوچک کردن نقشه	تمیز و خشک کردن
۱۵۲.....	فهرست	عدسی شیئی، عدسی چشمی، منشور‌ها
۱۱۳.....		بخار گرفنگی منشور‌ها
۱۱۴.....		روطیت گرفنگی دستگاه
۱۱۵.....		کابل‌ها و فیش‌ها
۱۱۶.....		دستورات ایمنی
۱۱۶.....		استفاده‌ی ارادی مجاز

مهندسی عدل

مقدمه

مقدمه

دستگاه Leica Geosystems TPS800 نوعی توتال


استیشن

با کیفیت بالا است که برای نقشه برداری های ساختمانی طراحی شده است.

این تکنولوژی جدید کار نقشه برداری را بسیار آسانتر می کند.

دستگاه به صورت مطلوبی برای امور نقشه برداری و پیاده کردن کار طراحی شده است.

طرز کار ساده دستگاه، استفاده از آن را راحت و بدون مشکل می سازد.

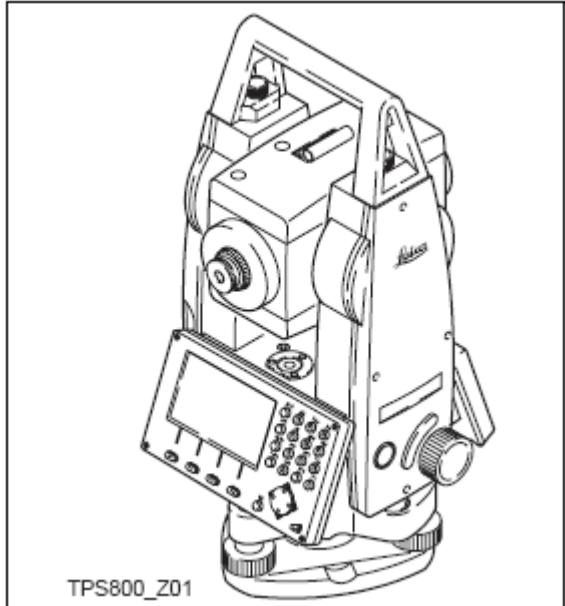


تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 129

مهندسی عدل

قسمت های مهم

- | | |
|--|------|
| چشمی دوربین | (1) |
| نور هدایت کننده الکترونیکی EGL (اختیاری) | (2) |
| لمپ ورتیکال | (3) |
| باطری GEB111 | (4) |
| آدپتور باطری | (5) |
| در پوش باطری | (6) |
| چشمی قابل تنظیم | (7) |
| حلقه ی فوکوس دوربین | (8) |
| دستگیره حمل و قابل جدا شدن | (9) |
| RS232 نامبر | (10) |
| پیچ پایه | (11) |
| عدسی هم محور با طولیاب EDM | (12) |
| صفحه نمایش | (13) |
| صفحه کلید | (14) |
| تراز کروی | (15) |
| کلید خاموش/ روشن | (16) |
| کلید های راه انداز | (17) |
| لمپ هریزا نتال | (18) |

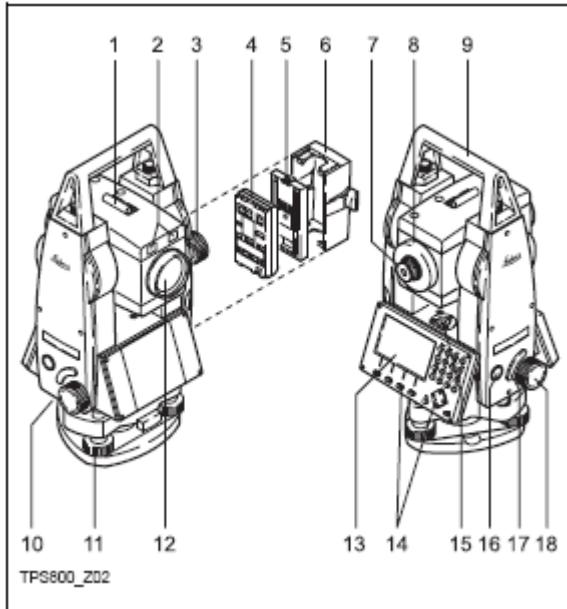

تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 129

مهندسی عدل

اصطلاحات تکنیکی و کلمات اختصاری

ZA : خط قراولروی / محور کلیما سیون

محور تلسکوپ : خطی که از رتیکال تا مرکز عدسی امتداد دارد .

SA : محور ایستایی

KA : محور تیلت


محور دوران افقی تلسکوپ (محور Trnion

V : زاویه قائم / زاویه زنیتی

VK : لمپ قائم با تقسیمات شامل کد جهت قرائت زاویه قائم

HZ : امتداد افق

HK : لمپ افق با تقسیمات شامل کد جهت قرائت زاویه افق

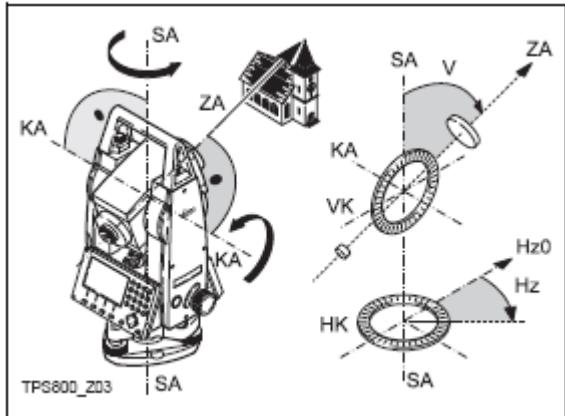

مهندسی عدل

اصطلاحات تکنیکی و کلمات اختصاری

ZA : خط قراولروی / محور کلیما سیون

محور تلسکوپ : خطی که از رتیکال تا مرکز عدسی امتداد دارد .

SA : محور ایستایی

KA : محور تیلت


محور دوران افقی تلسکوپ (محور Trnion

V : زاویه قائم / زاویه زنیتی

VK : لمپ قائم با تقسیمات شامل کد جهت قرائت زاویه قائم

HZ : امتداد افق


HK : لمپ افق با تقسیمات شامل کد جهت قرائت زاویه افق

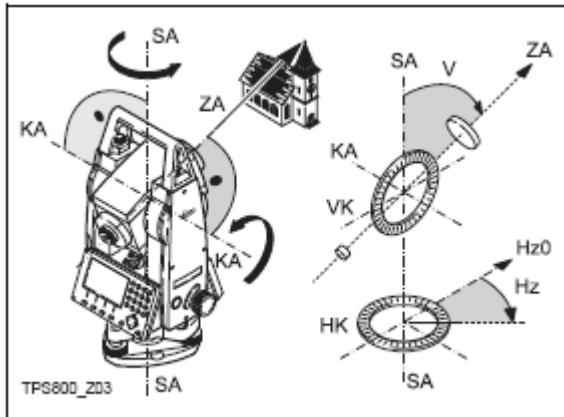


مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی


خط شاقول / کمپانساتور
امتدادگذاره ، کمپانساتور خط شاقولی
دستگاه را تعریف می کند .

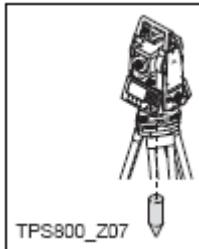


Zenith
نقطه بالای مشاهده گر و روی خط شاقول.

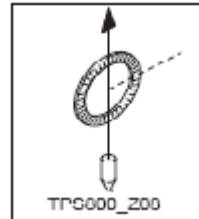

Reticle
صفحه شیشه ای میان تلسکوپ و رتیکل.

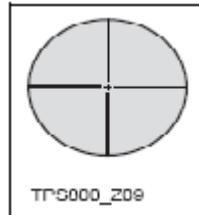


میل محور ایستایی
زاویه بین خط شاقول و محور ایستایی ، یک
خطای دستگاهی نیست و بوسیله اندازه
گیری در دو طرف از بین نمی رود .
خطای امتداد افق و زاویه قائم بوسیله
کمپانساتور را دومحوره میتوان حذف کرد .

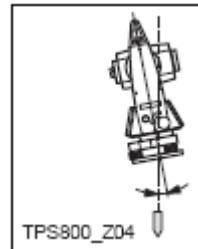


خطای خط قراولروی (کلیماسیون
افقی)

خطای کلیماسیون انحراف از عمود بین
محور تیلت قراولروی می باشد که به
وسیله اندازه گیری در دو وضعیت حذف می
شود .

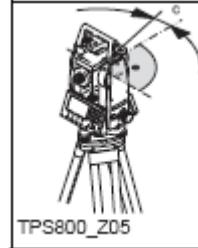


V-index (خطای درجه بندی لمپ قائم)
درحال افق ، لمپ قائم پایستی دقیقاً ۹
درجه باشد . انحراف از این مقدار خطای
درجه بندی لمپ قائم گویند .

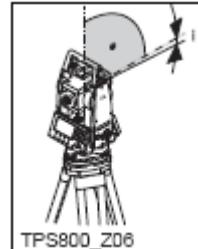

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

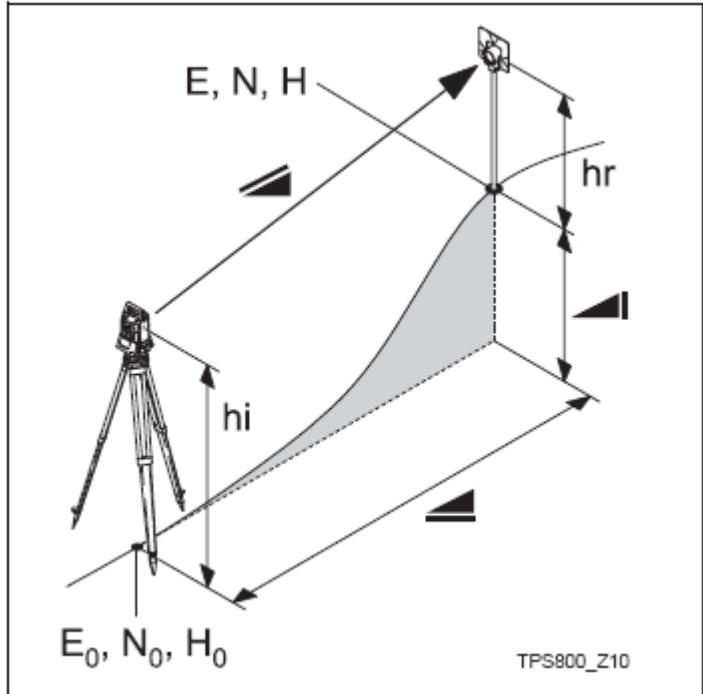

- طول مایل بین محور تیلت دستگاه و مرکز منشور
- نقطه لیزر (TCR)
- طول افق
- اختلاف ارتفاع بین ایستگاه و نقطه هدف
- ارتفاع رفلکتور از سطح زمین
- H_r : ارتفاع دستگاه از سطح زمین
- E_0 : ایستگاه x
- N_0 : ایستگاه y
- H_0 : ارتفاع دستگاه z
- E : نقطه هدف x
- N : نقطه هدف y
- H : نقطه هدف z

مهندسی عدل

کاربرد

این راهنمای استفاده کلیه دستگاههای سری های TPS 800 می باشد.

دستگاههای TC همگی مجهز به یک نور مادون قرمز غیر قابل روئیت می باشند و همچنین دستگاههای TCR برای اندازه گیری بدون رفلکتور و به نور لیزر غیر قابل روئیت مجهز می باشند.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

Leica survey office

این برنامه به منظور تبادل داده ها بین دستگاه و کامپیوتر طراحی شده است که در راستای استفاده هر چه بهتر کاربر برنامه های کمکی نیز در نظر گفته شده است.

نصب بر روی کامپیوترا

این برنامه بر روی یک CD در داخل جعبه دستگاه وجود دارد. توجه فرمائید که این برنامه را فقط در کامپیوتروهایی که دارای سیستم های عامل Windows:2000/XP/98/ME و Windows NT 4.0 می باشند قابل نصب است.

 نسخه های قبلی را بایستی ابتدا **uninstall** کرده و سپس نسخه جدید را نصب کنید.

محتوای برنامه:

بعد از نصب موفقیت آمیز برنامه های زیر ظاهر می شوند:

تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

ابزار

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

فرمت کردن مدیریت

برای جایگزین کردن اطلاعات فایل هل با اطلاعات خود.
برای صادرات و واردات همانند تولید پیکره‌ی دستگاه.

Configuration Manager

Configoration system صادرات و واردات مانند

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی LGO-Tools
برای تولید و پردازش فایل‌های مختصات.
برای تولید و پردازش کلیست‌ها.

مدیریت تغییر مختصات

برای تغییر مختصات، اندازه‌گیری‌ها، کلیست‌ها و فرمت‌های خارجی میان دستگاه و PC.

ویرایش مختصات

واردات و صادرات مانند تولید و پردازش فایل‌های مختصات.

مدیریت کلیست

برای تولید و پردازش کلیست‌ها.

لود کردن نرم افزار

برای لود یا حذف کردن نرم افزار، برنامه‌ی کاربردی و نرم افزار همانند سیستم کاربردی.

قبل از لود کردن نرم افزار، همیشه باطری شارژ

شده را در دستگاه قرار دهید.

مهندسی عدل

تامین کننده برق

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

GEB121	1
GEB111	2
مبدل باتری یک خطی GAD39	3

دستگاه شما توسط باتری قابل شارژ سایپورت شده است.
برای این دستگاه ما به شما باتری اصلی GEB121 یا
GEB111 توصیه میکنیم. در صورت دلخواه می توانید
از باتری های تکی 6 تا یا مبدل GAD39 استفاده کنید.
مجموع ولتاژ 6 باتری 1.5 ولتی یک باتری 9 ولتی میشود.
ولتاژ سنج روی دستگاه برای 6 ولت (GEB111/GEB121) متصلاً
طراحی شده است.




با استفاده از باتری های تکی میزان شارژ باتری
به درستی نشان داده نمی شود. پس در هنگام استفاده از این
باتری ها از مبدل باتری استفاده کنید.

از باطری های شرکت Leica Geosystems، و تمامی لوازم
جانبی این شرکت برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه
استفاده کنید.

جریان برق دستگاه می تواند هم از داخل و هم از خارج
فراموش شود. باتری خارجی توسط کابل LEMO به دستگاه
متصل است.

. باتری داخلی:
یک باتری از نوع GEB111 یا 121 که به بنده متصل است.

. باتری خارجی:
یک باتری از نوع GEB171 که توسط کابل به دستگاه متصل
می شود.

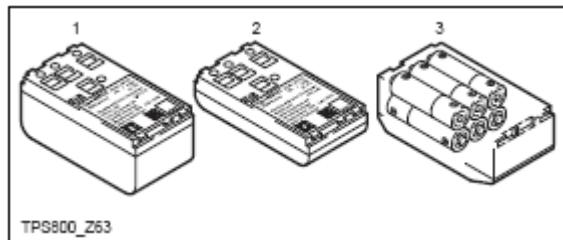

مهندسی عدل

طرز کار دستگاه


کلید روشن و خاموش دستگاه در سمت راست
دستگاه قرار دارد.

کلیه صفحات نشان داده شده مثال می باشند.

صفحه کلید

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

1. میدان فعال اندازه کیری
2. عالم
3. کلید های ثابت
4. کلیدهای آلفا تومریک
5. کلیدهای مکان نما
6. کلید های توابع
7. نمایش توابع احضار شده توسط کلیدهای توابع

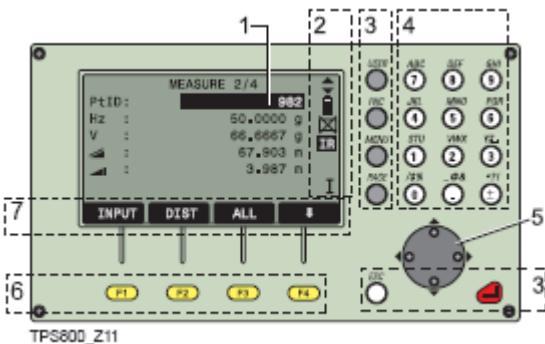

مهندسی عدل

کلیدهای ثابت

کلیدهای راه انداز

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

سنجدش راه انداز (قسمت های مهم را در فهرست 7 امطالعه کنید) دارای سه تنظیمات است (ALL,DIST,OFF) در منو ها با وارد کردن ارقام متعدد میانبر اعداد در سمت راست هر ورودی نشان داده می شود. با کلیک کردن بر روی هر یک از ورودی ها بدون نیاز به صفحه زدن به به اطلاعات عدد ورودی دست خواهد یافت.



[PAGE] رفتن به صفحه بعدی در صورت وجود چند صفحه MENU] دستیابی به برنامه ها، تنظیمات، مدیریت اطلاعات، نصب، اطلاعات سیستم و انتقال داده ها.

[USER] کلید، قابل برنامه ریزی با توابع منوی FNC [FNC] دستیابی سریع به توابع پشتیبانی اندازه گیری خارج شدن از متن یا وضعیت ویرایش با حفظ [ESC] اطلاعات قبلی و بازگشت به مرحله بالاتر. تایید داده ها : ادامه مرحله ی بعد.



مهندسی عدل

اندازه گیری فواصل

یک طولیاب لیزری (EDM) برای دستگاه های سری TPS800 در نظر گرفته شده است . در کلیه مدلها ، طول را می توان بوسیله یک نور مادون قرمز غیر قابل رویت که با محور است تعبین کرد اندازه گیری با چراگاهی راهنمای بدون منشور اکیداً ممنوع زیرا اندازه گیری با خطأ و بدون دقت خواهد بود . برای کاربرد های بدون رفلکتور، مدل های TCR در نظر گرفته شده اند که مجہز به نور لیزر قرمز قابل رویت می باشند . با این نوع لیزر و یک رفلکتور می توان تا 5 کیلو متر را اندازه گیری کرد .

از مبنی منشور، آینه های 360 درجه یا نوار های آینه می توانند استفاده کنند، همچنین می توانند اندازه گیری را بدون آینه انجام دهند.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

هنگام اندازه گیری مطمئن شوید که در مسیر نور در آن لحظه مانع وجود نداشته باشد .

اگر بعنوان مثال مردم، ماشین و غیره در امتداد نور لیزر قرار بگیرند، ممکن است مقدار طول اندازه گیری شده نادرست باشد . در هنگام اندازه گیری با لیزر ویا Tape از قطع شدن لیزر بعلت موافع اطمینان حاصل کنید .

هرگز پرتو اندازه گیری را در هنگامی که اندازه گیری بدون بازتاب یا با ورقه های آهنه است قطع نکنید .

اندازه گیری با منشور هایی که نور را منعکس می کنند زمانی مجاز است که هدف بین 0 تا 30 متر باشد و مسافت اندازه گیری بیشتر از 300 متر باشد . در عمل به دلیل کم بودن زمان اندازه گیری، کاربر میتواند از این محدودیت ها چشم پوشی کند .

مهندسی عدل


تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

بدون بازتاب


مطمئن شوید که نور لیزر در هنگام قرار گیری
و اندازه گیری بعلت وجود مواد، منعکس نشود.

در هنگام اندازه گیری هر گونه و اگر این نور لیزر از
خط قرار گیری باعث نتایج غیر صحیح خواهد شد.
لذا قبل از اندازه گیری با لیزر از کالیبره شدن نور لیزر
اطمینان حاصل نمایید.

بطور همزمان به یک نقطه بوسیله دو دستگاه
اندازه گیری نکنید.

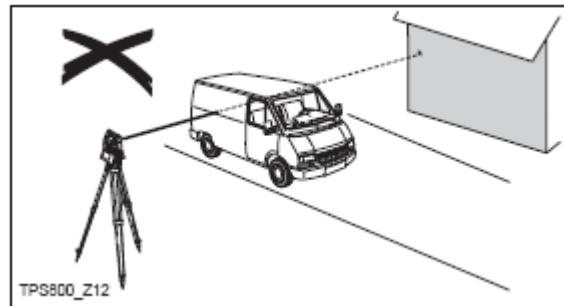

نتیجه غلط

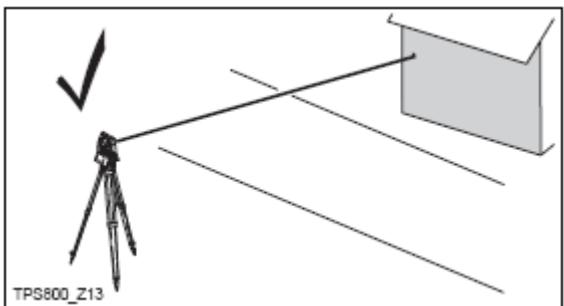

نتیجه صحیح

مهندسی عدل

نور لیزر قرمز به منشورها

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

نور لیزر قرمز به جسم بازتابنده

استفاده از نور لیزر به روی نورهای منعکس کننده Tape جهت اندازه گیری امکان پذیر است.



اندازه گیری صحیح باید توسط منشورها باید با استفاده از برنامه های استاندارد صورت گیرد.

ثابت منشور را کنترل کنید که صحیح وارد شده باشد.




تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

Soft keys

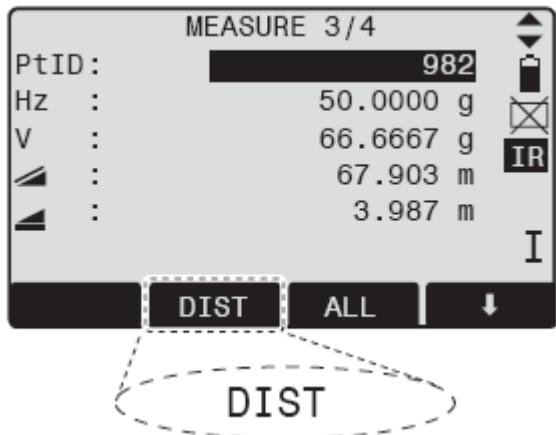

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

[DIST] اندازه گیری و نمایش اطلاعات بدون ثبت آنها

[REC] ثبت مقادیر نمایش داده شده

[ENTER] وارد کردن یک مقدار جدید

[ENH] وارد کردن مختصات

[LIST] نمایش مختصات موجود

[FIND] جستجوی نقطه

[EDM] نمایش تنظیمات EDM

[IR/RL] انتخاب بین حالت های اندازه گیری مادون قرمز / بدون

[PREV] صفحه قبلی

[NEXT] صفحه بعدی

[OK] تأیید

← بازگشت به حالت اول

↓ مرحله بعدی

☞ برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ها و منوها

به قسمت های مربوطه رجوع فرمائید.

یکسری از دستورات را می توان بوسیله توابعی که در انتهای صفحه نمایش وجود دارند، بوسیله کلید های توابع فعل کرد. وظیفه هر یک از آنها بستگی به برنامه ها و قسمت هایی که در آن قرار گرفته اید، دارد.

مهندسی عدل

علام

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

Status symbol "EDM" type

مادون قرمز برای اندازه گیری با رفلکتور 

مادون قرمز برای اندازه گیری بدون رفلکتور 

Status symbol "Battery capacity"

سطح با قیمانده مقدار انرژی باطری



Status symbol "compensator"

كمپانساتور روشن



كمپانساتور خاموش



Status symbol "Offset"

Offset فعل است !

Status symbol "charcter input"

حالت عددی 

حالت الفبایی 

بسته به نوع نرم افزار سمبول های مختلفی در وضعیت های مختلف در نظر گرفته شده است.

◀▶ انتخاب کردن

◀▶ کلید های مکان نما جهت انتخاب پارامتر های مورد نظر



اتمام عملیات با استفاده از کلید ۵ حرکتی یا

ENTER

▲▼، ◀▼ نشان دهنده وجود داشتن و چندین صفحه نمایش

I, II اد لسکوپ و وضعیت ن تختا




جهت گردش لمب افق خلاف حرکت عقربه های ساعت

مهندسی عدل

درخچه منو



F1 - F4 تایید منوی انتخابی
وارد صفحه بعدی [PAGE]

Menu, Page 1

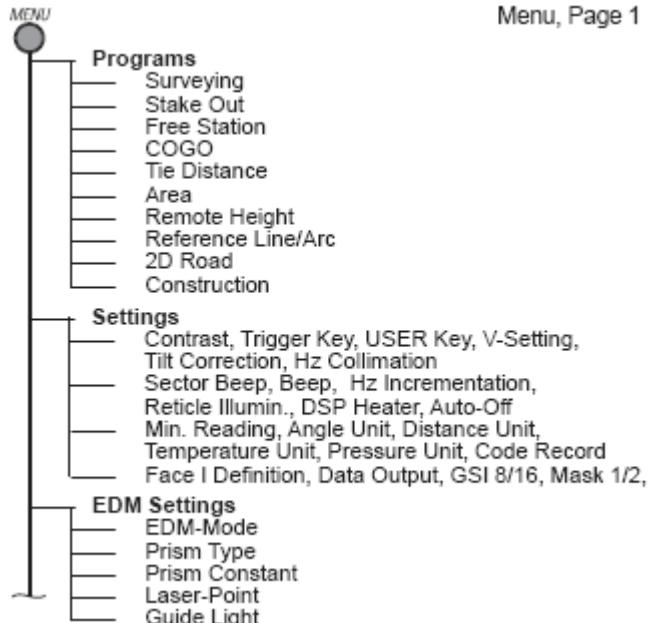

Menu, Page 1

Menu, Page 2

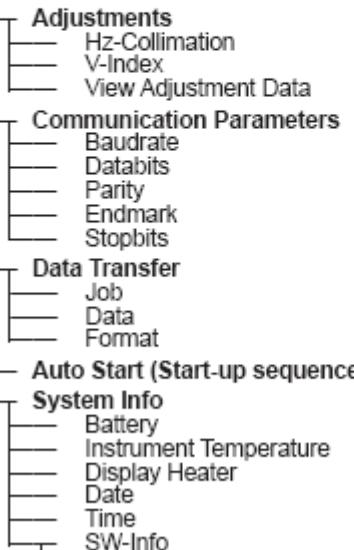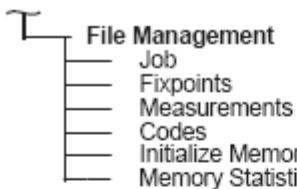

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر
Instrument Type Serial Number


مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

1. کابل اطلاعات (اختیاری)
2. چشمی زنیتی یا چشمی برای زوایای تند (اختیاری)
3. وزنه شمارش چشمی برای زوایای تند (اختیاری)
4. تریبراج قابل حرکت (اختیاری)
5. شارژر باطری و ملحقات (اختیاری)
6. دو آچار آن و میخهای تنظیم
7. باطری GEB111 (اختیاری)
8. فیلتر خورشیدی (اختیاری)
9. باطری GEB121 (اختیاری)
10. آداپتور اصلی برای شارژر باطری (اختیاری)
11. براکت GHT196 برای متر کردن ارتفاع دستگاه (اختیاری)
12. متر ارتفاع دستگاه GHM007 (اختیاری)
13. ژالون منشور کوچک (اختیاری)
14. توtal استیشن
15. منشور کوچک + نگهدارنده (اختیاری)
16. منشور کوچک + نگهدارنده (اختیاری)
17. دستور العمل
18. پوشش محافظ
19. سر برای منشور کوچک (اختیاری)

بازکردن بسته

دستگاه را از جعبه خارج کنید و برای تکمیل بودن دستگاه موارد زیر را کنترل کنید:

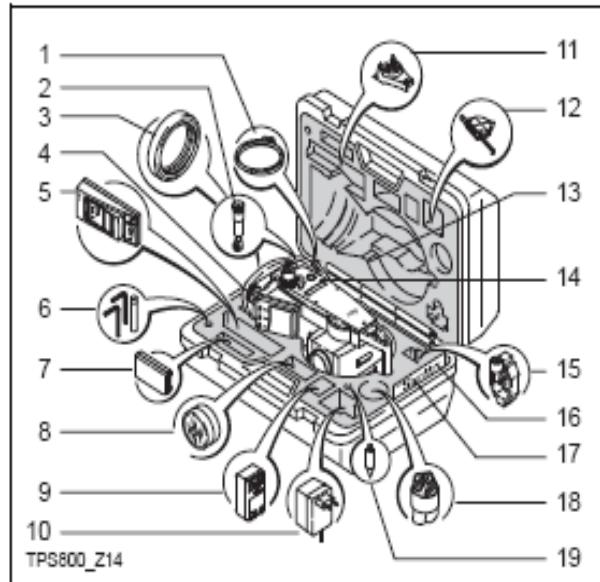


مهندسی عدل

باطریها

جاسازی و تعویض باطری

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

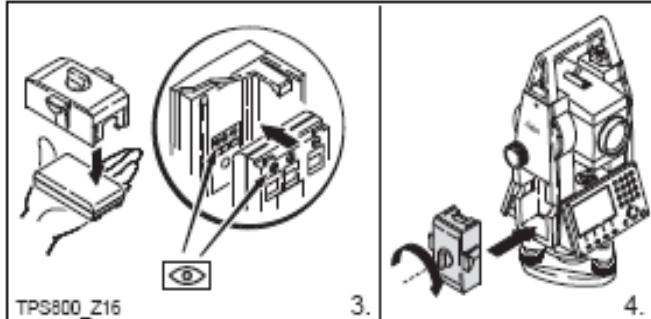


TPS800_Z16

3.

4.

3. باطری را در محل خود قرار دهید.
4. درب باطری داخل دستگاه قرار دهید.
به علامت قطبها روی باطری دقیق نمایند.
در هنگام بکارگیری باطری GEB121، آدپتور داخل درب باطری را خارج نمایند.

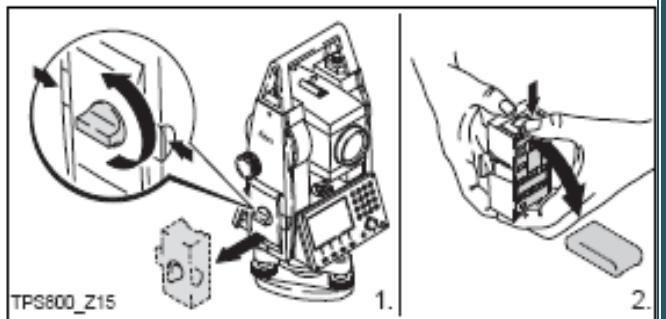

TPS800_Z15

1.

2.

1. درب باطری را باز کنید.
2. باطری را از دستگاه خارج کنید.

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

GEB121، باطری

در زمان استفاده از باطری GEB111 را از محفظه‌ی آن خارج کنید.

استفاده ابتدائی / شارژ کردن

به دلیل اینکه شارژ باطری‌ها در هنگام انتقال در پایین ترین حد آن من می‌باشد، باطری را قبل از استفاده کامل شارژ کنید.

برای باطری‌های نو و یا باطری‌هایی که بیشتر از ۳ ماه انجام شده‌است، بین ۲-۵ بار شارژ یا تخلیه شارژ کافی است.

دماهی مجاز در هنگام شارژ کردن بین 0°C to $+35^{\circ}\text{C}$ / $+32^{\circ}\text{F}$ to $+95^{\circ}\text{F}$ است. برای شارژ بهینه ما به شما پایین ترین دمای پیشنهاد می‌کنیم $+10^{\circ}\text{C}$ to $+20^{\circ}\text{C}$ / $+50^{\circ}\text{F}$ to $+68^{\circ}\text{F}$.

عملکرد / تخلیه باطری


باطری‌ها می‌توانند در دمای -55°C / -4°F to $+131^{\circ}\text{F}$.
۲۰°C to ۲۰°C به خوبی کار کنند. دمای خیلی پایین یا بالا سبب کم شدن عمر باطری می‌شود.

مهندسی عدل

استقرار سه پایه


تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

۱. پیچ های سه پایه را شل کنید و به اندازه لازم پایه ها را باز و سپس پیچ ها را بیندید.
۲. برای محکم شدن سه پایه آنها را در زمین فشار دهید. نیرو را به پایه ها وارد کنید.

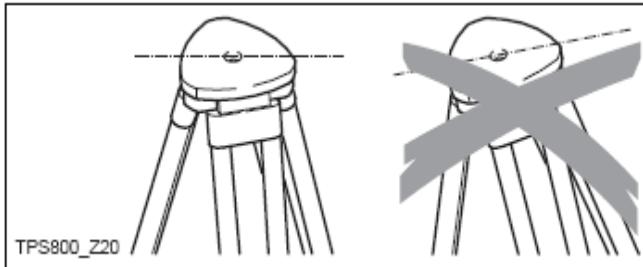

در زمان استقرار سه پایه به وضعیت افقی صفحه سه پایه توجه کنید انحراف های زیاد سه پایه را بوسیله پیچ ها از بین ببرید.

اگر از تری برای شاقول اپتیکی استفاده کنید، امکان استفاده شاقول لیزری وجود ندارد.

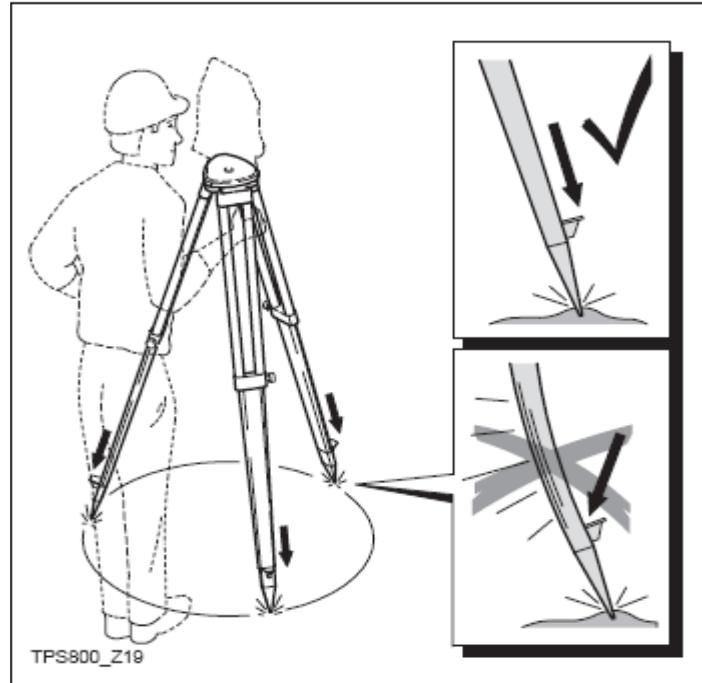


تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

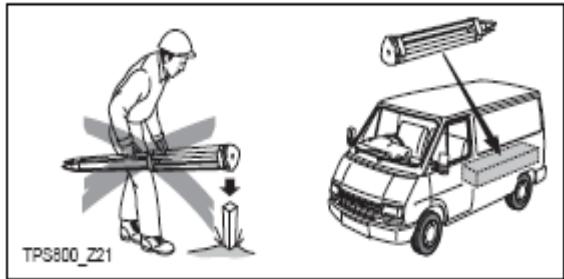

حمل صحیح سه پایه


- کلیه پیچ ها را جهت حمل کنترل کنید.
- در زمان حمل ، همیشه از پوشش آن استفاده کنید.
- از سه پایه فقط بمنظور عملیات نقشه برداری استفاده کنید.

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

1. دستگاه را بر روی قسمت بالای سه پایه قرار دهید.
پیچ مرکزی آنرا محکم کنید.
2. پیچ های تری براچ را به محل مرکز بچسبانید.
3. شاقول لیزری را بوسیله FNC و (Level/Plummet) روشن کنیدو حباب الکترونیکی نمایش داده می شود.
4. پایه های سه پایه را طوری تنظیم کنید که نور لیزر نقطه زمین را نشانه بگیرد.
5. مستقیماً پایه را فشار دهید.
6. پیچ ها را بچرخانید تا نور لیزر دقیقاً روی نقطه زمین قرار بگیرد.
7. پایه های سه پایه را حرکت دهید تا تراز کروی در مرکز قرار گیرد. حال تراز است.


تراز به وسیله لیزر Coarse level-up/Plummet

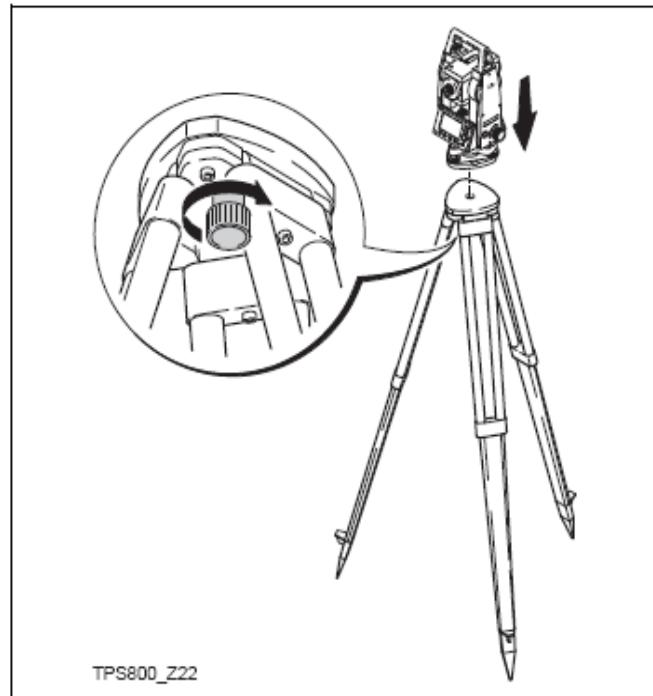

مهندسی عدل

تراز صیح توسط تراز الکترونیکی

اگر تراز الکترونیکی در مرکز قرار دارد، دستگاه تراز است

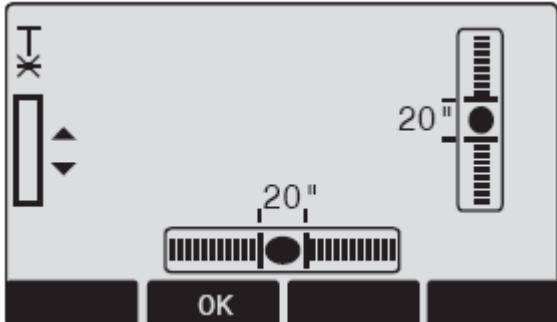

3. مرکزیت شاقول لیزری را کنترل کنید.
4. تراز الکترونیکی و شاقول لیزری را بوسیله کلید قبول کنید.


OK

1. تراز الکترونیکی را روشن کنید.

[FNC]>[Level/Plummet]

نباید مقدار آن نمایش داده می شود.

2. با چرخش پیچها، تراز الکترونیکی را به مرکز بیاورید.

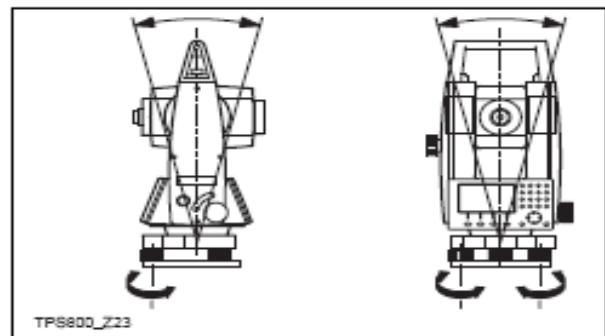


تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی


مسیر پیشنهادی برای هدایت لیزر

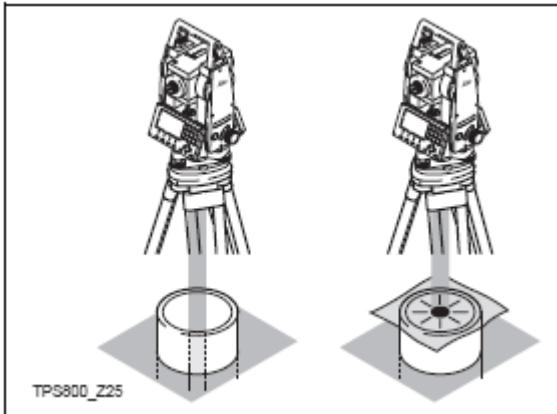

موقعیت یابی در لوله ها و مکان های گود تحت شرایطی که نقطه لیزر قابل رویت نیست (مثل لوله ها) (نقطه لیزر را می توان بر روی یک صفحه شفاف تنظیم کرد. لذا نقطه لیزر به سادگی در مرکز یا لوله قرار می گیرد.

تغییر شدت

تأثیرات خارجی و شرایط سطح ممکن است نیاز به تنظیمات شدت لیزر داشته باشد، در صورت نیاز، شاقول لیزری می تواند در حالت های ۲۵٪ تنظیم شود.

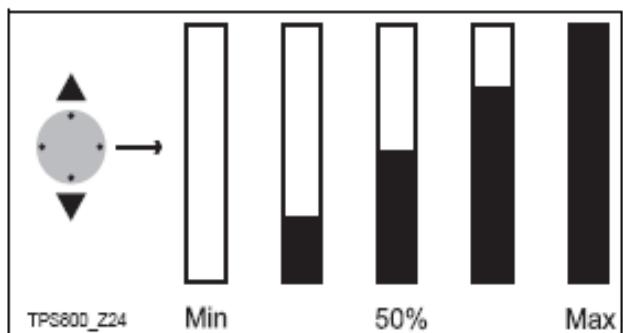

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

پاک کردن کاراکتر ها

۱. مکان نما را بر روی کاراکتر مورد نظر ببرید.



۲. کلید حذف را برای پاک کردن کاراکتر مورد نظر فشار دهید.



۳. ورودی را تایید کنید.



تغییرات را حذف کنید و مقادیر قبلی را باز گردانید.

[ESC]

حالت ورودی

با استفاده از صفحه کلید الفبایی شما می توانید کاراکتر های مورد نیاز را مستقیماً وارد کنید.

Numeric Fields

فقط شامل مقدار های عددی می باشد. با فشار دادن کلید های صفحه ، عدد مورد نظر نمایش داده می شود.

Alphanumeric Fields

شامل اعداد و حروف میباشد. با فشار دادن کلید های صفحه کیبرد الفبایی ورودی باز می شود. با فشار دادن پیاپی کلید شما می توانید کاراکتر ها را تغییر دهید.

ایجاد تغییر در کاراکتر ها

مکان نما را بر روی کاراکتر مورد نظر ببرید.



کاراکتر جدید را وارد کنید.



ورودی را تایید کنید.



اگر یک کاراکتر جا ماند مانند (۱۵) در عوض (۱۲۵) شما می توانید آنرا بعداً "وارد کنید.

۱. مکان نما را بر روی کاراکتر مورد نظر ببرید.



۲. کاراکتر خالی رادر سمت راست ۱ وارد کنید.



۳. کاراکتر جدید را وارد کنید.



۴. ورودی را تایید کنید.



مهندسی عدل

مجموعه کاراکترها

کاراکترهای ذیل بصورت حرف / عدد امکان پذیر می باشد .

کاراکتر "*" بمنظور جستجوی شماره نقطه یا کد بکار گرفته می شود .

علام

-+ در مجموعه کاراکتر حرف / عدد "+ " و "- " بعنوان کاراکتر های حرف / عدد بکار گرفته می شوند و بصورت توابع ریاضی نمی باشند .

کاراکترهای اضافی

" wildcard " بمنظور جستجوی نقطه به فصل "جستجوی مراجعه کنید .

⇒ "+" و "-" فقط در جلوی ورودی قرار می گیرد .

⇒ در حالت ویرایش ، موقعیت مکان اعشار قابل تغییر نمی باشد .

Numerical	Alphanumeric
" + "	(ASCII 43)
" - "	(ASCII 45)
" " "	(ASCII 46)
" 0 - 9 "	(ASCII 48 - 57)
" " "	(ASCII 32) [space]
" ! "	(ASCII 33)
" # "	(ASCII 35)
" \$ "	(ASCII 36)
" % "	(ASCII 37)
" & "	(ASCII 38)
" ("	(ASCII 40)
") "	(ASCII 41)
" * "	(ASCII 42)
" + "	(ASCII 43)
" , "	(ASCII 44)
" - "	(ASCII 45)
" . "	(ASCII 46)
" / "	(ASCII 47)
" : "	(ASCII 58)
" < "	(ASCII 60)
" = "	(ASCII 61)
" > "	(ASCII 62)
" ? "	(ASCII 63)
" @ "	(ASCII 64)
" A - Z"	(ASCII 65 .. 90)
" _ "	(ASCII 95)
" : "	[Underscore]
	(ASCII 96)

مهندسی عدل


جستجوی نقطه

در کلیه برنامه ها می توان از نقاط ذخیره شده بعنوان اندازه گیری با نقاط ثابت ، استفاده کرد . جستجوی نقطه برای پروژه مشخص و یا کلیه پروژه ها امکان پذیر است . در کلیه مراحل ابتدا نقاط ثابت و سپس نقاط گیری شده جستجویی گردد . سپس نقاط براساس تاریخ آنها در اختیار کاربر قرار داده می شود . بستگاه همیشه آخرین نقطه ثابت را جستجو می کند .



- [VIEW] نمایش مختصات نقاط انتخاب شده
- [ENH] جهت وارد کردن مختصات از طریق صفحه کلید
- [OK] تأیید نقطه انتخاب شده
- [JOB] انتخاب پروژه مختلف

جستجوی مستقیم
بوسیله وارد کردن شماره نقطه (مثل p13) کلیه نقاط با این اسم
جستجو می شوند .

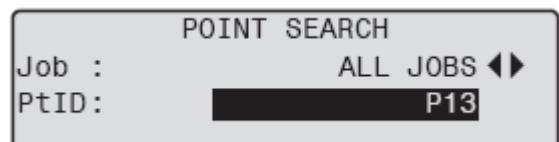

مهندسی عدل


جستجوی Wildcard

این نوع جستجو یوسیله " * " انجام می گیرد . اگر شمار نقطه ای را بطور کامل آشنا نیستید یا اگر دسته های از نقاط مشخص مورد نظر است ، از علامت * استفاده کنید .

1* کلیه نقاطی که با هریک از کاراکترها شروع و به 1 ختم می شوند جستجو می شوند.

A*1 کلیه نقاطی که با A شروع و کاراکتر سوم آن با 1 ختم می شوند جستجو می شوند.

(AB1,AA100,AS15) مثلاً :

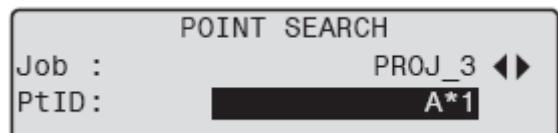

مثالها :

- * کلیه نقاط جستجو می شوند .
- کلیه نقاط با حرف " A " جستجو می شوند .
- A* کلیه نقاطی که با حرف " A " شروع می شوند و ادامه دارند جستجو می شوند . (مثلاً (ABCD,A15,A9)


مهندسی عدل

اندازه گیری

پس از روشن کردن و استقرار صحیح، توتال استیشن بلا فاصله
امده اندازه گیری است. در صفحه نمایش اندازه گیری امکان
احصار کلیدهای ثابت و کلید های توابع و همچنین توابع آنها و کلید
امکان- پذیر است.
Trigger
کلیه صفحه های نمایش داده شده بعنوان مثال هستند.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

مثال هایی برای نمایش موقعیت اندازه گیری:

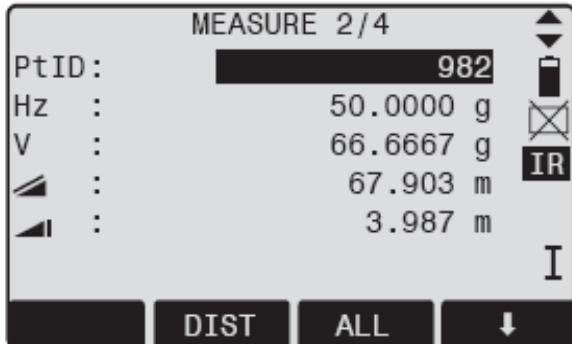

مهندسی عدل

FNC کلید

بر این قسمت امکان استفاده از هفت تابع مختلف وجود دارد.
☞ توابع همچنین می‌توانند بطور مستقیم از قسمت برنامه‌ها اجرا شوند.

☞ هر یک از توابع را می‌توان از طریق منوی FNC برای **کلید USER** اختصاص داد. فصل تنظیمات را ببینید.

Light ON/OFF

روشن / خاموش کردن صفحه نمایش.

Level /Plummet

شاقول لیزری و تراز الکترونیکی.

IR/RL Toggle

انتخاب مادون قرمز (رفلکتور) و یا (لیزر)

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

IR : مادون قرمز : اندازه گیری بوسیله رفلکتور

RL : لیزر قابل رویت : اندازه گیری بدون منشور بالاتر از ۱۷۰ متر و با منشور از ۱ کیلومتر می‌باشد.

Laser Pointer

روشن و خاموش نمودن نقطه قابل رویت.

Free Coding

انتخاب code از codelist و یا وارد کردن کد جدید.

Units

نمایش واحد فعلی طول و زاویه و امکان تغییر.

مهندسی عدل

هدف آخرین رکوردها:

این دستور عمل آخرین رکوردها را پاک می کند چه این اطلاعات مربوط به اندازه گیری چه مربوط به کد ها باشد.


☞ پاک کردن اطلاعات قابل برگشت نیست.

☞ فقط اطلاعات مربوط به اندازه گیری و نقشه برداری قابل

☞ پاک کردن می باشد.

بررسی Tie

محاسبات و نمایش میزان شبیب و فاصله از افق ، اختلاف ارتفاع ، زاویه افق ، درجه و مختصات میان آخرین دو نقطه اندازه گیری شده میزان اندازه گیری مسافت به طور صحیح برای محاسبه الزامی می باشد.

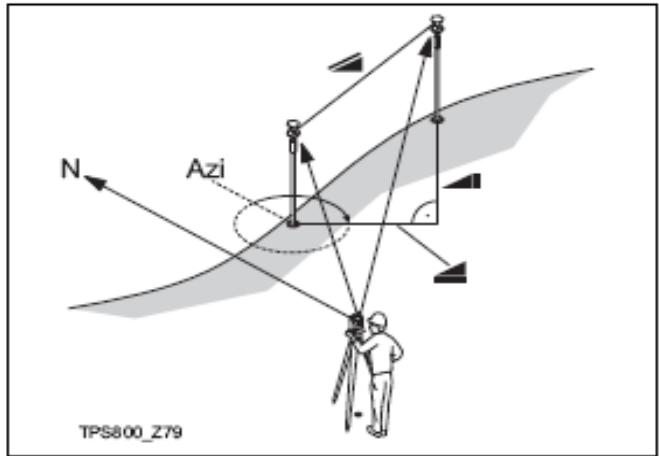

پیغام های مهم

کمتر از دو اندازه گیری قابل قبول !

معانی

مقادیری با کمتر از دو اندازه گیری قابل قبول ، قابل محاسبه نمی باشد.

تلفن : 8402410 و 8416203


مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 129

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

Target Offset

اگر امکان استقرار رفلکتور در امتداد دستگاه وجود ندارد و یا قراولگری نقطه بصورت مستقیم امکان پذیر نیست ، مقداری جابجایی (طول ، عرض و ارتفاع) را می توانید وارد کنید.
اندازه زاویه و مسافت برای نقطه مورد نظر به طور اتوماتیک محاسبه می شود.

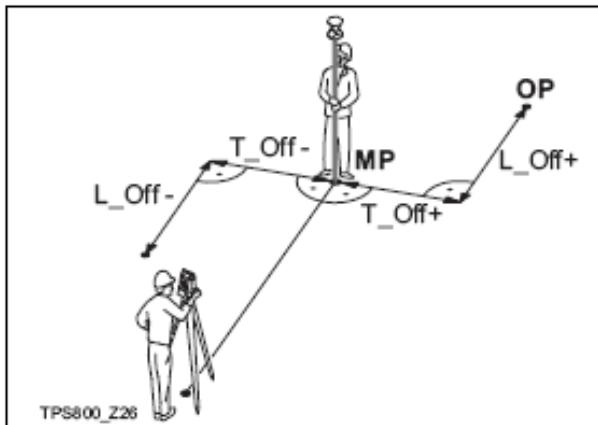

MP: نقطه اندازه گیری
Offset: نقطه OP

Tracking

روشن / خاموش کردن حالت اندازه گیری Track تنظیمات جدید نمایش داده شده تقریباً یک ثانیه است. این عملکرد فقط در زمانی که نوع EDM و منشور یکی باشد.

کرینه های زیر موجود میباشد:

EDM Type	Tracking measurement mode
Off <=> On	
IR	IR-Fine <=> IR_Track / IR-Fast <=> IR-Track
RL	RL-Short <=> RL-Track

آخرین حالت اندازه گیری فعال در زمان خاموش بودن دستگاه نیز باقی می ماند.

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

T_Offset: طول اندازه گیری

L_Offset: عرض اندازه گیری

H_Offset+: جابجایی نقطه بالاتر از نقطه اندازه گیری می باشد.



ستور عمل:

1. شماره نقطه و ارتفاع رفلکتور را وارد کنید.
2. مقادیر جابجایی را وارد کنید (طول، عرض و ارتفاع).
3. بوسیله کلید [RESET] می توانید مقادیر جابجایی را صفر کنید.
4. [SET]: مقادیر تصحیح شده را محاسبه می کند و به برنامه ای که تابع Offset از آنجا شروع شده است باز می گردد.

زاویه و طولهای تصحیح شده بلاfacile پس از اندازه گیری نمایش داده می شود.

مهندسی عدل

انتقال ارتفاع

مثال:

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی


اینتابع ارتفاع دستگاه را از اندازه گیری های روی ۱ الی ۵ نقطه دارای ارتفاع در دو وضعیت تلسکوپ تعیین می کند.

مراحل:

- .1 نقطه معلوم را انتخاب و ارتفاع رفلکتور را وارد کنید.
- .2 بعد از اندازه گیری توسط کلید ALL ، ارتفاع HO محاسبه شده نمایش داده می شود.

[AddPt] اضافه کردن ارتفاع نقطه معلوم
[FACE] اندازه گیری در وضعیت کوپل

- 3 ذخیره تغییرات و تنظیم ایستگاه [SET]

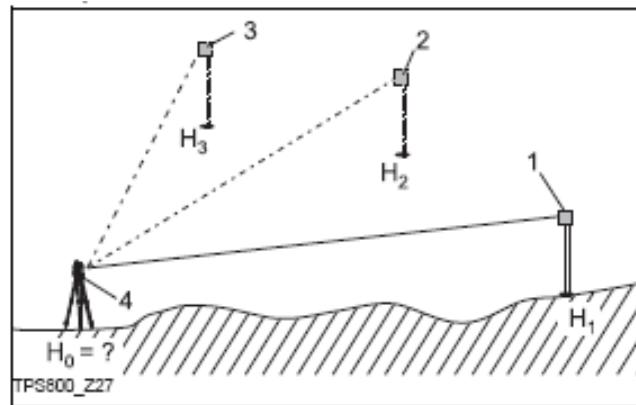


- 1 رفلکتور ۱
- 2 رفلکتور ۲
- 3 رفلکتور ۳
- 4 دستگاه

مهندسی عدل

نقاط پنهان

مثال:

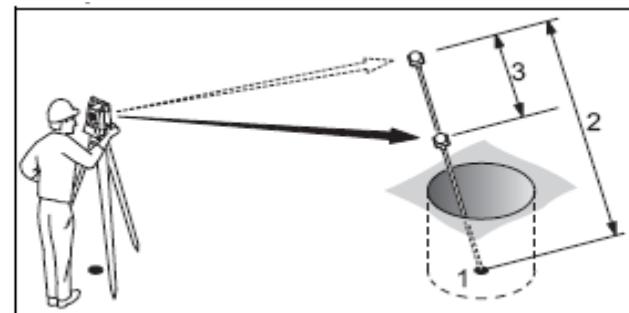

نقطه پنهان E,N,H 1

Rod Length 2

فاصله R1 –R2 3

این برنامه اجازه می دهد که یک نقطه که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست ، قابل اندازه گیری باشد، یا به کارگیری یک میله نقطه مخفی بخصوص.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

طرز کار:

1. اندازه tp منشور اول (P1) شروع اندازه گیری و پیش روی به سوی مرحله ۲.
2. [ALL] معین کردن راه و وضع ظاهر EDM

Rod Length
طول کلی Rod نقطه پنهان

Dist.R1-R2

فاصله گذاری ما بين مراکز رفلکتور R1 و منشور R2.

Meas.Tol

محدود کردن اختلاف داده شده و فاصله گذاری اندازه گیری شده رفلکتور ها.اگر مقدار افزایش یافته باشد برنامه اخطار میدهد.
و فاصله گذاری اندازه گیری شده رفلکتور ها.اگر مقدار افزایش یافته باشد برنامه اخطار میدهد.

EDM-Mode
تغییر در حالت EDM

Prism Type

تغییر در نوع منشور


Prism Const

نمایش پایداری منشور

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

شروع اندازه گیری و پیشروی در [ALL].
نمایش نتایج.

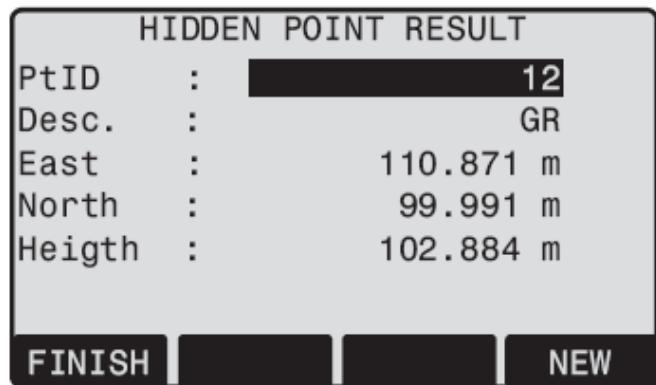

[NEW] بازگشت به مرحله ۱.
[FINISH] بازگشت به Calling application

تنظیمات اولیه برنامه ها
این قسمت جهت استقرار دستگاه و سازماندهی اطلاعات
در نظر گرفته شده است که پس از انتخاب و برنا مه
نمایش داده می شود .

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

۱۰ برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحات
بعدی رجوع کنید.

پروژه (Set job)

کلیه اطلاعات در پروژه job ثبت می شوند که شامل اطلاعات
اندازه گیری شده ، نقاط ثابت ، کدها و غیره می باشند و هر یک
از آنها را می توان جداگانه ویرایش و یا پاک کرد .

[NEW] ساختن پروژه جدید


[SET] تنظیم و بازگشت به برنامه ها

کلیه اطلاعات در پروژه ساخته شده ثبت می گردند .

اگر هیچ پروژه ای مشخص نگردد، سیستم بطور

اتوماتیک اطلاعات را در پروژه ای بنام Default ثبت

می کند.

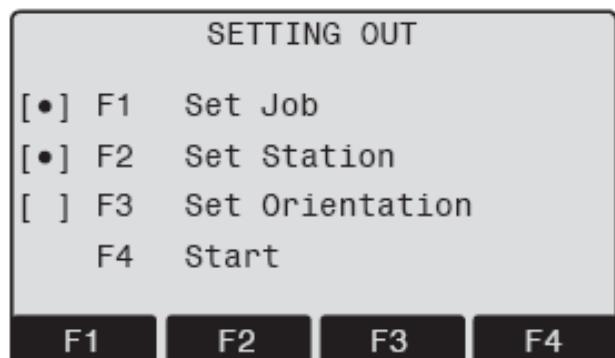

مهندسی عدل

تنظیم ایستگاه

حداقل مختصات پلانیمتری (E.N) برای معرفی ایستگاه لازم می باشد.
ارتفاع دستگاه را می توان در صورت نیاز وارد کرد. مختصات را می توان در صورت نیاز وارد کرد که مختصات را می توان از طریق صفحه کلید و یا از حافظه داخلی وارد کرد.


نقطه معلوم

1. شماره نقطه ذخیره شده در پروژه را وارد می کنید.
2. ارتفاع دستگاه را وارد کنید.
3. [OK] ایستگاه را تنظیم می کند.

تنظیم به صورت دستی

1. [ENH] را وارد کردن مختصات
2. شماره نقطه و مختصات را وارد کنید.
3. [SAVE] ذخیره مختصات ایستگاه
4. [ok] تنظیم ایستگاه

اگر هیچ ایستگاهی در نظر گرفته نشود ، هیچ برنامه ای را نمی توان آغاز کرد و اگر در صفحه اندازه گیری " eas " & Re از کلیدهای REC ALL یا ALL استفاده شود ، آخرین مختصات ایستگاه در نظر گرفته می شود.

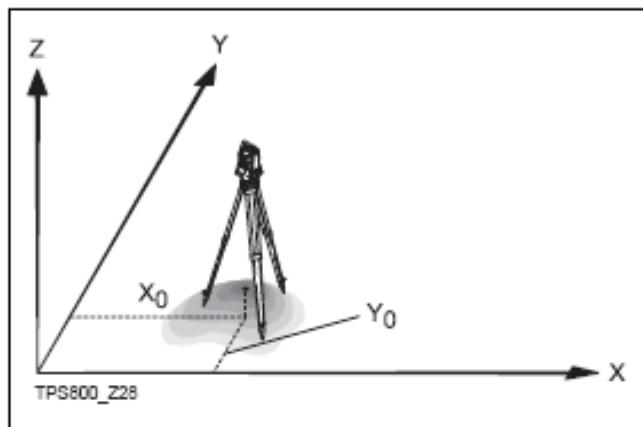

در این قسمت می توان توجیه دستگاه را به ۲ صورت مختلف انجام داد.

روش ۱ : توجیه بوسیله وارد کردن زاویه

۱. **F1** وارد کردن زاویه

۲. وارد کردن زاویه، ارتفاع رفلکتور و شماره نقطه

۳. [ALL] اندازه گیری و تنظیم توجیه


[REC] ثبت امداد و تنظیم توجیه

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

روش ۲ : توجیه بوسیله مختصات

برای تعیین توجیه حداقل می توان از ۵ نقطه با مختصات معلوم استفاده کرد.

۱. توجیه بوسیله مختصات
۲. شماره نقطه توجیه را وارد کنید.
۳. وارد کردن و تأیید ارتفاع رفلکتور.

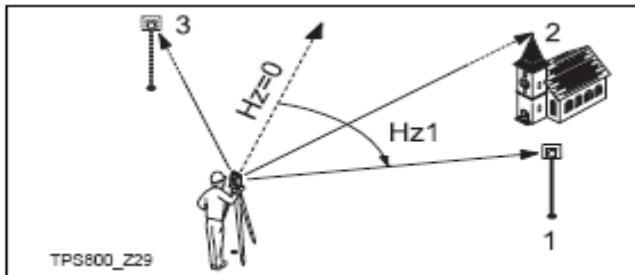

۱. نقطه هدف

۲. نقطه هدف

۳. نقطه هدف

مهندسی عدل

مختصات توجیه را می توان از طریق صفحه کلید و یا حافظه اصلی معرفی کرد.

SIGHT	TARGET	POINT	3/I	II
PtID :			201	
hr :		1.300 m		
BsBrg:		236°56'14"		
▲ Hz :		51°12'23"		
▲ ▲ :		0.569 m		
ALL	DIST	REC	EDM	II

بعد از هر اندازه گیری از شما برای ادامه عملیات سوال میشود. پاسخ YES شما را به dialog اندازه گیری باز میگرداند. و پاسخ NO شما را به نتایج dialog موقعت علامت نشان می دهد نقطه اول با تلسکوپ در موقعیت ۱/I اندازه گیری شده است.
۱ اندازه گیری شده است.
۱/I II نقطه توسط تلسکوپ در موقعیت I و II اندازه گیری شده است.

ORIENTATION RESULT


NoPts. :	2
Station :	200
HzCor :	123°00'23"
StDev :	± 0°00'08"

PREV RESID OK

تنظیم orientation محاسبه شده [OK]

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

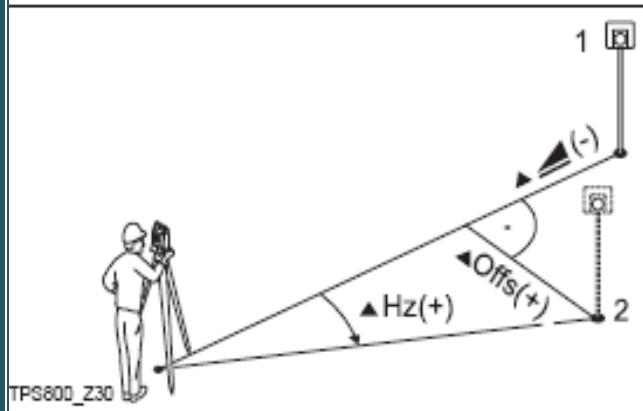

اگر بیش از یک نقطه هدف اندازه گیری شود، توجیه بوسیله روش "متربین مربعات" محاسبه میگردد.

نمایش باقیمانده ها

(residuals)

نمایش باقیمانده

[RESID] نمایش با قیمانده ها

RESIDUALS	
BsPt :	ABC1 ◀▶
▲Hz :	-0°00'23"
▲ :	-0.045 m
▲H :	0.075 m
HzCor:	123°00'23"

۱) حقیقی

۲) طراحی

▲H : تصحیح ارتفاع

◀ : تصحیح طول افق

مهندسی عدل

اطلاعات مفید

- اگر توجیه در وضعیت دوم دایرہ به سمت راست دستگاه انجام شود، توجیه نیز در همین وضعیت خواهد بود و همینطور در وضعیت اول (دایرہ به چپ)
- ارتفاع منشور را در هنگام اندازه گیری در وضعیت اول و دوم تلسكوپ نبایستی تغییر داد.
- اگر اندازه گیری نقطه هدف چندین بار انجام گیرد آخرین وضعیت برای توجیه در نظر گرفته می شود.
- ☞ اگر هیچ گونه توجیه وارد نشود، آخرین توجیه صورت پذیرفته در نظر گرفته خواهد شد.

تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

موارد کاربردی

مقدمه

این برنامه برای معرفی عملکرد روزمره و امور نقشه برداری تهیه شده است.

برنامه های زیر در این دستگاه موجود می باشد:

- نقشه برداری
- پیاده کردن
- طول اتصال
- مساحت
- ایستگاه آزاد
- خط / کمان مرجع
- ارتفاع مسیر
- ساختمان
- Cogo (اختیاری)
- 2D-Road (اختیاری)

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

۱. کلید را فشار دهید.
۲. بگزینه "program" را انتخاب کنید.
۳. دستور عمل را فراخوانید و شروع برنامه را فعال کنید.

نقشه برداری

تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

بوسیله این برنامه می توان برداشت نقاط را بسیار ساده انجام داد، کافی است پروره و ایستگاه و توجیه دستگاه را بدست آورید و سپس در صفحه کلید اندازه گیری را وارد کنید.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

سه روش کد گذاری موجود می باشد:

1. کد گذاری ساده:


کد را در قسمت مربوطه وارد کنید. کد توسط اندازه گیری مشابه ذخیره می شود.

2. کد گذاری بسط یافته:

کلید [CODE] را فشار دهید. کد مورد نظر را می توان از لیست کد ها انتخاب کرد همچنین می توان به کد ها مشخصه های دلخواه را اضافه کنید.

3. کد گذاری سریع:

کلید [Q-Code] را فشار دهید سپس میانبر را وارد کد کنید. کد انتخاب شده و اندازه گیری شروع می شود.

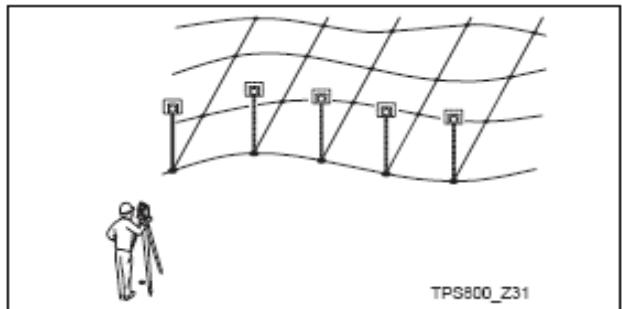

دستور عمل:

1. شماره نقطه، کد ها و ارتفاع کد ها در صورت نیاز وارد کنید.

2. [ALL] شروع و ثبت اندازه گیری ها
individual & current [IndivPt] تغییر میان شماره

پیاده کردن

تلفن: 8402410 و 8416203


مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

پیاده کردن polar

پیاده کردن به روش قطبی

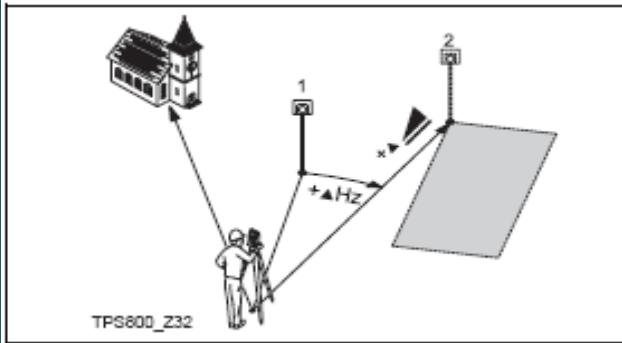

(3) نقطه فعلی

(4) نقطه ای که بایستی پیاده گردد.

▲ اختلاف زاویه: اگر نقطه مورد نظر سمت راست نقطه فعلی باشد، مقدار بدست آمده مثبت خواهد بود.

▲ اختلاف طول: این مقدار مثبت است اگر نقطه مورد نظر جلوتر قرار داشته باشد.

▲ اختلاف ارتفاع: این مقدار مثبت است اگر نقطه مورد نظر بلندتر از نقطه اندازه گیری باشد.

این برنامه می تواند نقاط را بصورت قطبی، مختصاتی و ارتقونال پیاده کند. همچنین می توان برای پیاده کردن، طول و زاویه و ارتفاع نقطه مورد نظر را وارد کرد.

پیاده کردن مختصات از داخل حافظه

روش کار:

◆ نقطه را انتخاب کنید.

[DIST] اندازه گیری و محاسبه اجزای پیاده کردن

[REC] ثبت مقادیر نمایش داده

[B&D] وارد کردن زاویه و طول و ارتفاع نقطه جهت پیاده کردن

[MANUAL] وارد کردن نقطه از صفحه کلید


پیاده کردن به روش (Orthogonal)

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی


پیاده کردن به روش (Cartesian)

پیاده کردن بر اساس سیستم مختصات و اختلاف مختصات

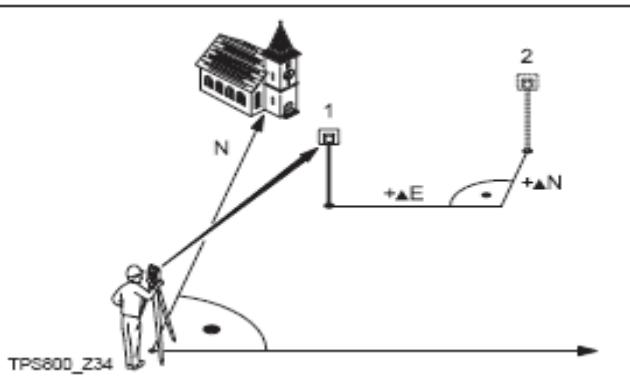

- (1) نقطه فعلی
- (2) نقطه ای که بایستی پیاده گردد.
- ▲ اختلاف x بین نقطه و نقطه ای که بایستی پیاده شود.
- ▲ اختلاف y بین نقطه و نقطه ای که بایستی پیاده شود.

انحراف نقطه با نقطه ای که بایستی پیاده شود بصورت امتداد و عمود بر آن نمایش داده می شود.

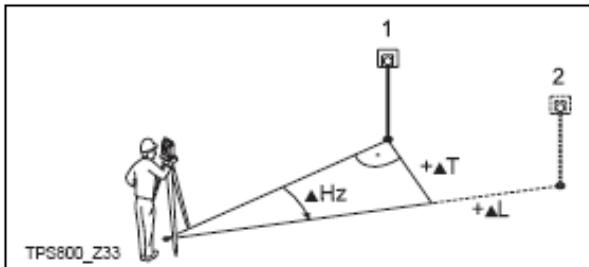

- (1) نقطه فعلی
- (2) نقطه ای که بایستی پیاده گردد.
- ▲ خطای طولی: دور شدن از دستگاه اگر این مقدار مثبت است.
- ▲ عمود بر امتداد

ایستگاه آزاد

تلفن: 8402410 و 8416203


مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

اندازه گیری های ذیل ب روی نقطه هدف امکان پذیر است:

1. فقط زوایای افق و قائم
2. طول و زوایای افق و قائم (۳ نقطه تربيع)
3. زوایای افق و قائم روی مقداری از نقاط و زوایای افق و قائم بعلاوه اندازه گیری طول روی مقدار دیگری از نقاط سرانجام نتایج محاسبه شده عبارتند از X, Y و ارتفاع ایستگاه و استقرار دستگاه که شامل توجیه افقی دستگاه نیز می باشد.

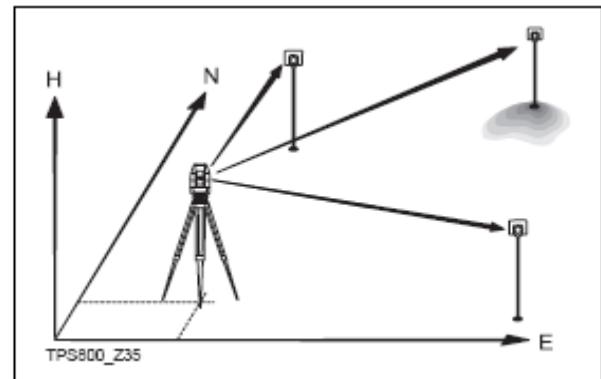

امکانات اندازه گیری

تلفن: 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

پروسه محاسبات

مراحل محاسبه، روش محاسبه را شرح می دهد.

اگر بیش از حداقل اندازه گیری ها انجام پذیرد، برای تعیین موقعیت مسطحاتی و متوسط ارتفاعات و توجیه، از روش کمترین مربعات استفاده می شود.

1. متوسط اندازه گیری های اولیه در وضعیت I و II برای پردازش محاسبات در نظر گرفته می شود.
2. تمامی اندازه گیری ها چه در وضعیت I و II یا با همان دقت در نظر گرفته می شوند.
3. (N&E) از طریق سرشکنی کمترین مربعات محاسبه می گردد که شامل انحرافات معیار و باقیمانده برای زاویه افق و طولهای افق باشد.
4. ارتفاع نهایی (H) بر اساس اندازه گیری های اولیه در دو وضعیت محاسبه می شود.
5. توجیه لمب افق با متوسط اندازه گیری های وضعیت I و II موقعیت مسطحاتی، محاسبه شده است.

اندازه گیری ها می توانند در هر وضعیت I و II تلسکوپ انجام شوند. مراحل مهم نیستند مثلاً می توان در وضعیت II و سپس در وضعیت I اندازه گیری کرد.

☞ اگر نقطه ای چندین مرتبه اندازه گیری شود، آخرین اندازه گیری در نظر گرفته می شود.

حدودیت های اندازه گیری:

اندازه گیری در دو وضعیت: بمنظور اندازه گیری در دو وضعیت، ارتفاع رفلکتور بایستی ثابت نگاه داشته شود.

نقاط هدف با ارتفاع 0.000

نقاطی که دارای ارتفاع صفر باشد، جهت پردازش ارتفاع 0.001 را در نظر بگیرید. اگر نقطه مورد نظر ارتفاع قابل قبول 0.000 متر را دارد، از 0.001 متر برای پردازش ارتفاع استفاده کنید.


مراحل :

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

در اینجا می توانید حدی را برای بمقادیر انحراف معیار در نظر بگیرید . اگر انحراف محاسبه شده از این حد تجاوز کند ، پیغامی ظاهر می شود.

1. اسم ایستگاه و ارتفاع دستگاه را وارد کنید .
2. اسم ، شماره ، نقطه هدف و ارتفاع رفلکتور را وارد کنید .

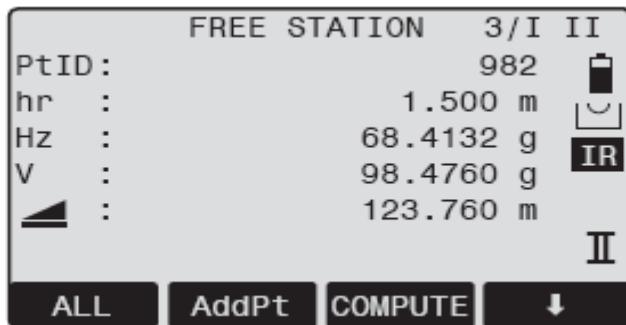


[ALL] اندازه کری و ثبت (۳ نقطه تربيع)
[REC] ثبت امتداد ها (تربيع)

FREE STATION

- [•] F1 Set Job
- F2 Set accuracy limit
- F4 Start

می توانید دقت را تعیین کنید .

F2

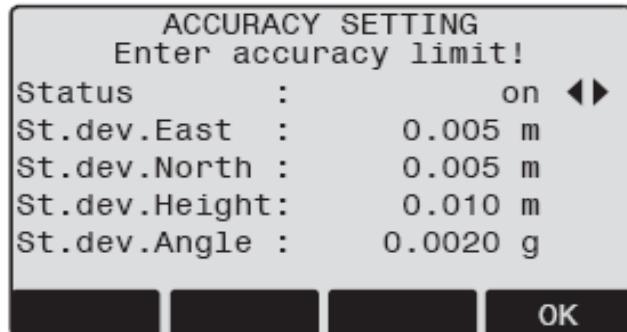

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

[Addpt] اضافه کردن نقطه

[COMPUTE] محاسبه و نمایش مختصات ایستگاه، اگر حداقل ۲

نقطه و طول آنها اندازه گیری شده باشند.

۳: نقطه سوم در وضعیت I اندازه گیری شده باشد.

۳/I II: نقطه در وضعیت های I و II

نتایج

نمایش محاسبات مختصاتی ایستگاه

FREE STATION RESULT	
Station :	Stp1
hi :	1.560 m
E0 :	102.338 m
NO :	406.426 m
HO :	99.350 m

AddPt RESID StdDev SET

[Addpt]: اضافه کردن نقطه جهت اندازه گیری های بیشتر

[STDEV]: نمایش انحراف معیار

[STDEV]: نمایش انحراف معیار

[SET]: در نظر گرفتن مختصات ایستگاه و ارتفاع

دستگاه

تلفن: 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

باقی مانده های محاسبه شده :
مقدار اندازه گیری شده - مقدار محاسبه شده - باقیمانده

FREE STATION RESIDUALS 1/3	
PtID :	Target 1 ◀▶
▲Hz :	0.0020 g
▲ :	0.030 m
▲H :	0.028 m

BACK

اگر ارتفاع دستگاه صفر در نظر گرفته شود ارتفاع ایستگاه بر اساس ارتفاع محور دیدگانی در نظر گرفته می شود .
نمایش انحراف معیار :

FREE STATION STD. DEVIATIONS	
POINTS:	3
S.Dev EO:	0.028 m
S.Dev NO:	0.012 m
S.Dev HO:	0.030 m
S.Dev Ang:	0.0020 g

BACK

◀▶ بوسیله این کلید باقیمانده های نقاط دیگر را می توان ملاحظه کرد .

انحراف معیار مختصات ایستگاه S.DEV EO, NO, HO
انحراف معیار توجیه S.DEV ANG

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

مفهوم	پیغام های مهم
نقاط انتخاب شده دارای مختصات x,y,z نیستند.	Selected point has no vavlid data!
حداکثر از ۵ نقطه می توان استفاده کرد.	Max 5 points supported!
اندازه گیری های صورت گرفته دارای کیفیت مناسب جهت محاسبه مختصات نمیباشد.	Invalid data – no position computed!
اندازه گیری های صورت گرفته دارای کیفیت مناسب جهت محاسبه ارتفاع نمی باشد.	Invalid data – no height computed!
پروژه فعلی فضائی برای ثبت اطلاعات ندارد	Insufficient space in job!
اگر اندازه گیری های نقطه ای در وضعیت I,II از یکدیگر در توجیه لمب افق بیش از $180^\circ \pm 0.9^\circ$ اختلاف داشته باشد، خطای مورد نظر ظاهر می شود	$H_z(I-II) > 0.9 \text{ deg}$, measure point again!
اگر اندازه گیری های نقطه ای در وضعیت I,II از یکدیگر در توجیه لمب قائم بیش از $360^\circ - V \pm 0.9^\circ$ اختلاف داشته باشد، خطای مورد نظر ظاهر می شود	$V(I-II) > 0.9 \text{ deg}$, measure point again!
نقاط بیشتر یا اندازه گیری های بیشتری مورد نیاز است.	More pointe or distance required!

مهندسی عدل

خط مرجع/Reference Line/کمان

این برنامه به منظور کنترل خطوط و پیاده کردن در پروژه های ساختمانی و نیز در مسیر های جاده و غیره می باشد.

خط مرجع

خط مرجع می تواند با رجوع به خط مبنا تعریف می گردد و سپس فواصل نقاط دیگر نسبت به این خط می توان بدست آورد. خط مرجع را می توان جابجا ، دوران و یا انتقال داد.

تعریف خط مبنا :

خط مبنا پوسیله ۲ نقطه مشخص می گردد . این نقاط را می توان به سه روش مختلف معرفی کرد :


- اندازه گیری نقاط
- وارد کردن مختصات بوسیله صفحه کلید
- انتخاب از حافظه داخلی

تعریف نقاط مبنا

1. اندازه گیری نقاط

شماره نقطه ای را وارد و سپس اندازه گیری را بوسیله کلید [DISIT]/[REC] یا ALL

2 وارد کردن مختصات مبنا

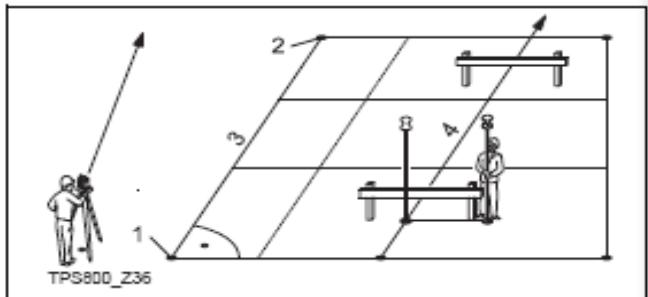

1. ایستگاه نقطه

2. دومین نقطه مبنا


3. خط مبنا

4. خط مرجع

مهندسی عدل

خط مينا

خط مينا می تواند بصورت طولی یا بموازات خودش جابجا شود، همچنین این خط را می توان دوران داد که در این صورت خط جدید، خط مرجع نامیده می شود و تمامی اندازه گیری ها نسبت به این خط انجام می گردد.

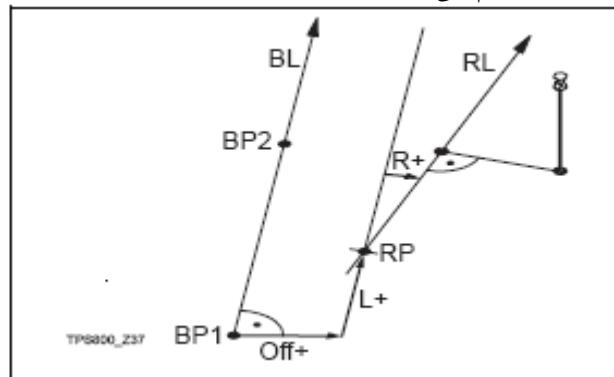

BP: نقطه مينا

BL: خط مينا

RP: نقطه مرجع

RL: خط مرجع

تجهيزات نقشه برداری و نقشه کشی

offset : طول Off

offset : خط L

Rotation parameter : Rot

با بکار گيری اين کلید می توان مقادير پارامتر ها را جابجایی را وارد کرد.

BASELINE SHIFTS	
Point 1 :	1000
Point 2 :	1001
Offset :	1.000 m
Line :	0.500 m
H-Offset :	0.900 m
Rotate :	25.0000 g
NewBL	SHIFT=0
L&O	RefLine


ورودی های زیر امکان پذیر هستند:

Offset +: جابجایی بموازات خط مرجع به راست با توجه امتداد به
نسبت به خط مينا

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

خط مرجع

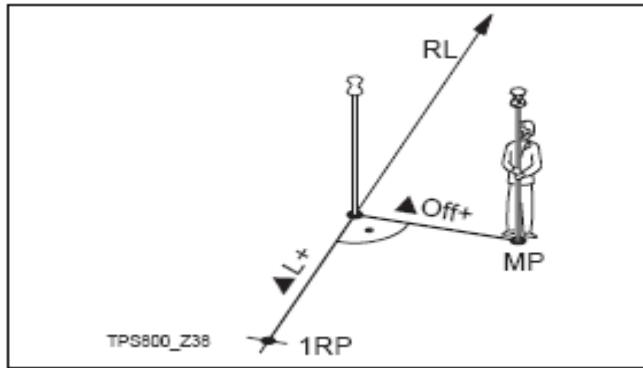

1RP : نقطه مرجع اولیه
MP : نقطه اندازه گیری
خط مرجع : RL
offset طولی : L
offset عرضی : OFF

محاسبه عملکرد [L&O] از اندازه گیری و مختصات طولی، تفاوت ارتفاع و عرض نقطه مورد نظر وابسته به خط مبنا بدست اورید.

Line+ : جابجایی طولی نسبت به نقطه شروع خط مرجع در امتداد نقطه مبنای دوم

Rotate+ : چرخش خط مرجع در جهت عقربه های ساعت به دور نقطه مرجع

Offset : خط مرجع از نقطه مبنای اولیه بیشتر است
تعریف کلید های میانبر:



[New BL] : بازگشت به تعریف خط جدید مبنا

[STAKE] : باز کردن کاربرد

[MEASURE] : باز کردن کاربرد

[SHIFT =0] : تنظیم offset و چرخش به صفر

مهندسی عدل

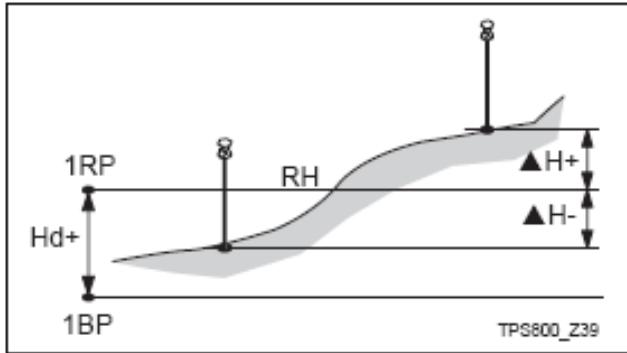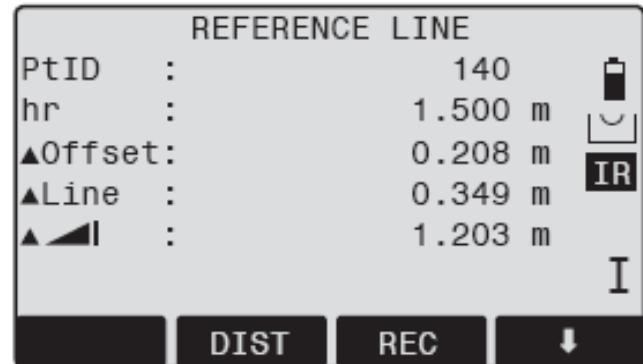

1RP : نقطه مرجع اولیه

1BP : نقطه مبنای اولیه

RH : ارتفاع مرجع

Hd : تفاوت ارتفاع میان مرجع و مبنای

H : تفاوت ارتفاع از ارتفاع مرجع

(▲ ■). ارتفاع نقطه مرجع اولیه همیشه به عنوان ارتفاع مرجع

برای محاسبهٔ تفاوت‌های ارتفاع استفاده می‌شود.

مهندسی عدل

پیاده کردن ارتوگونال

شما می توانید وارد طول عرض و ارتفاع offset شوید برای خارج کردن نقطه مورد نظر وابسته به خط مرجع برنامه تفاوت میان نقطه اندازه گیری و نقطه محاسبه را محاسبه می کند. برنامه ارتوگونال تفاوت های (pHz.,p,p) و قطب (pLine,pOffline,p) را محاسبه می کند.

دستور عمل:


1. پیاده کردن عوامل اصلی ارتوگونال را وارد کنید

یا درخاست نقطه صفر از حافظه داخلی.

2 [SET] برای تائید فشار دهید و محاسبه را آغاز کنید.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

مثال "روش های اورتوقونال"

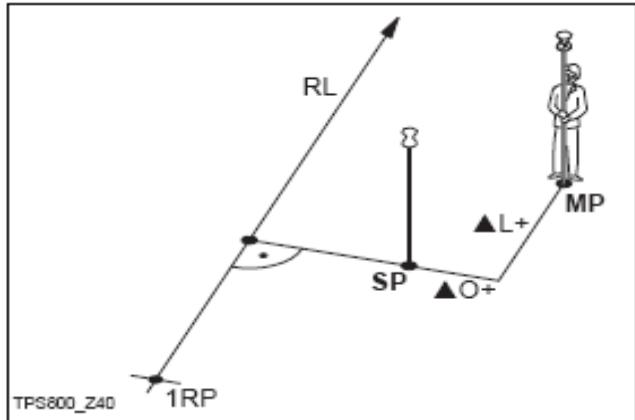

1RP : نقطه مرجع اولیه

MP: نقطه اندازه گیری

SP: نقطه پیاده کردن

خط مرجع: RL

طولی offset : L

عرض offset : OFF

مهندسی عدل

نمایش در حالت اندازه گیری:

ORTHOGONAL STAKEOUT 1/2			
PtID :	15		
hr :	1.500	m	
▲Hz :	→ +0.200	g	
▲ ─ :	↓ 2.368	m	IR
▲ ┌ :	↓ 0.260	m	I
	DIST	REC	↓

▲Offset:	→	2.040	m
▲Line :	↓	1.203	m
▲ ┌ :	↓	0.260	m

علام اجرا برای تفاوت های فاصله و زاویه دقیقاً همانند اجرای پیاده کردن است. اینها اندازه های صحیح هستند. (اندازه کوچک واقعی نیاز است).


تلفن: 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

کمان مرجع

این درخواست به کاربر اجازه می دهد که کمان مبارا را تعریف کند سپس اندازه گیری و پیاده کردن نقطه را بر اساس کمان بدهد.

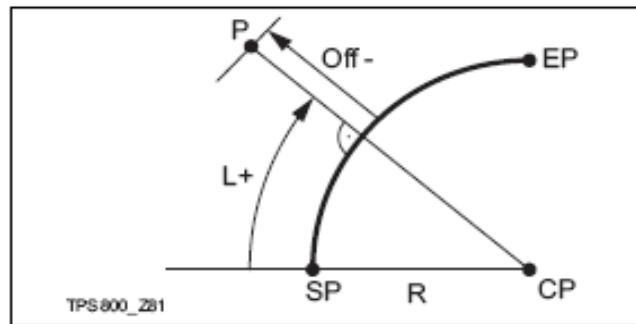

SP : نقطه شروع کمان

EP : نقطه پایان کمان

CP : نقطه مرکز دایره

P : نقطه ریسک

R : ساعت

L : فاصله از شروع کمان ، به دنبال منحنی

OFF : ارتفاع فاصله از کمان

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

همه قوس ها در جهت حرکت عقربه های ساعت تعریف شده اند.

تمامی محاسبات در دو بعد اندازه گیری شده اند.
روش کار:

1. تعریف کمان.

زمانی که برنامه را شروع می کنید از شما خواسته می شود

که چگونگی کمان را تعریف کنید. شما می توانید کمان را بر اساس موارد زیر تعریف کنید:

(a) نقطه مرکز و نقطه شروع

(b) نقطه شروع ، نقطه پایان، ساعت

بر اساس نوعی که انتخاب کرده اید، شما باید اندازه گیری انتخاب، ورود اندازه ها را برای رفتن به مرحله ۲ وارد کنید.

2. تصمیم به اندازه گیری یا پیاده کردن

[MEASURE] : کاربرد فرعی را برای اندازه گیری Line & Offset



شروع کنید.(در شماره ۳ ببینید

3. کاربرد فرعی "Line & Offset"

اینجا شما می توانید نقطه را از حافظه انتخاب و اندازه گیری کنید و LineOffset مربوط به کمان را مشاهده کنید.

مهندسی عدل

۴. کاربرد فرعی پیاده کردن

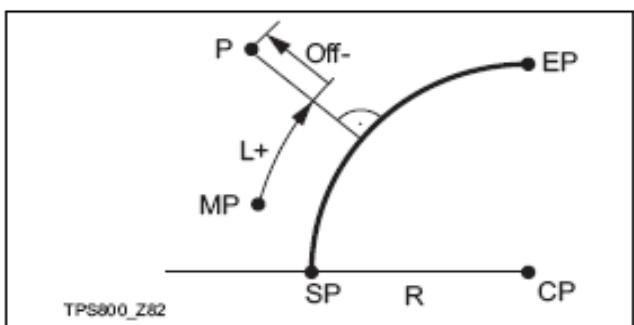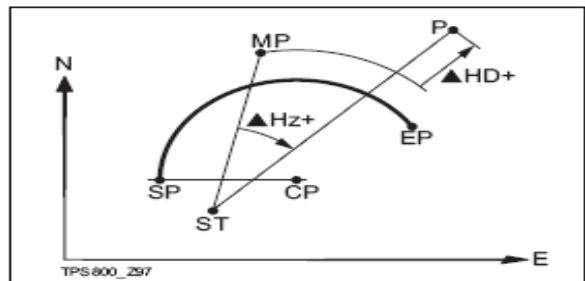

TPS800_Z82

SP: نقطه شروع کمان

EP: نقطه پایان کمان

CP: نقطه مرکزی دایره

P: نقطه پیاده کردن

SP: نقطه شروع کمان

EP: نقطه پایان کمان

CP: نقطه مرکزی دایره

P: نقطه پیاده کردن

ST: ایستگاه

MP: نقطه اندازه گیری

HZ: تفاوت در زاویه هریزنتم

HD: تفاوت در اندازه گیری فاصله

تلفن: 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

MP: نقطه اندازه گیری
R: شعاع
L: خط

off: فاصله عمودی از کمان
b: پیاده کردن کمان
این اجرا می دهد که یک سری نقاط هم فاصله در امتداد کمان
پیاده شوند.

STAKE OUT ARC	
PtID :	147
Misclosure :	EQUAL
Arc Length :	7.853 m
Line :	15.711 m
Offset :	0.000 m


RESET **PT -** **PT +** **OK**

محتویات صفحه نمایش:

برقرار نبودن اتصال: اگر طول کمان ورودی عدد صحیحی از کل کمان نبود، ممکن است اتصال برقرار نباشد.

4 شروع کمان: تمامی اتصال هایی نادرست به بخش اولیه کمان اضافه می شود.

5 توزیع نشدن: تمامی اتصال هایی نادرست به بخش انتهای کمان اضافه می شود.

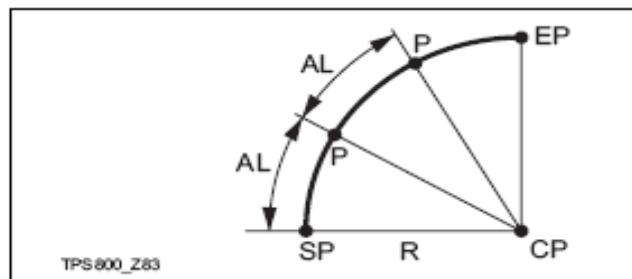

TPS 800_283

SP: نقطه شروع کمان
EP: نقطه پایان کمان
CP: نقطه مرکزی دایره
P: نقطه پیاده کردن
AL: طول کمان

مهندسی عدل

III تساوی: اتصال نادرست در تمامی بخش ها به طور یکنواخت پخش می شود.

طول وتر: طول وتری که میخواهید پیاده کنید را وارد کنید.
خط: نشان دهنده اندازه خط نقطه پیاده شده است. از طریق طول کمان و انتخاب توزیع اتصال نادرست محاسبه می شود


Offset: در اینجا می توانید اندازه offset را وارد کنید.

(reset): اندازه ها را به صفر تنظیم کنید.

(PT+)(PT-): میله میان نقطه محاسبه شده پیاده کردن

(OK): مراحل پیاده کردن اندازه گیری دایالوگ

طول وتر: CL

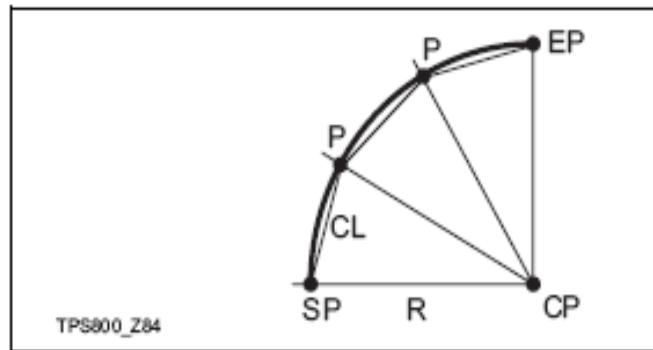

تلفن: 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129


مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

d: پیاده کردن زاویه

این به ما اجازه می دهد که یک سری نقاط در طول کمان را
پیاده کنیم که توسط زوایای ایجاد شده از مرکز زاویه تعریف
شده اند.

محتویات صفحه نمایش و کلید ها همانند بخش Stake Out
Arc می باشد.

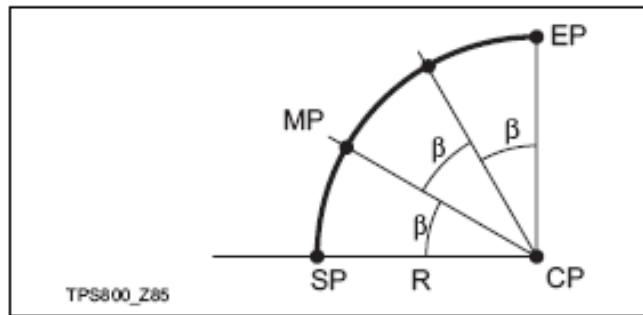

β : زاویه

مهندسی عدل

Tie Distance


در خواست کاربرد Tie Distance محاسبه می کند فاصله شیب، فاصله هریزننتال، تفاوت ارتفاع و قوس افقی دو نقطه مورد نظر را به صورت online اندازه می گیرد. از حافظه انتخاب می کند یا وارد استفاده از کیبرد می شود.

استفاده کننده می تواند دو روش متفاوت را انتخاب کند:

F1 چند ضلعی (A-B,B-C)

F2 شعاعی (A-B,A-C)

روش چند ضلعی (Polygonal)

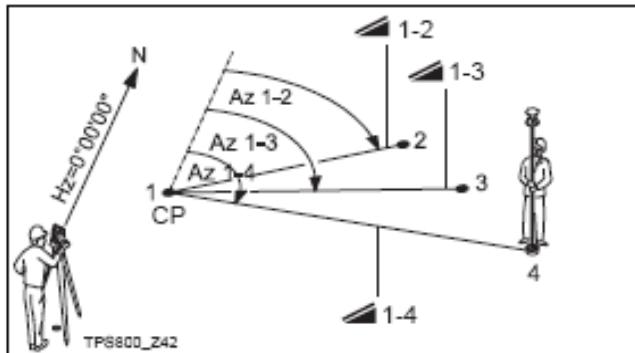

CP: نقطه مرکزی


در اصل هر دو روش به یک صورت می باشد.
هر گونه تفاوتی توضیح داده شده است.

دستور عمل:

۱. تعیین اولین نقطه مورد نظر.

شروع اندازه گیری به سوی نقطه مورد نظر. (ALL)

بررسی حافظه داخلی برای ثبت نقاط. (FIND)

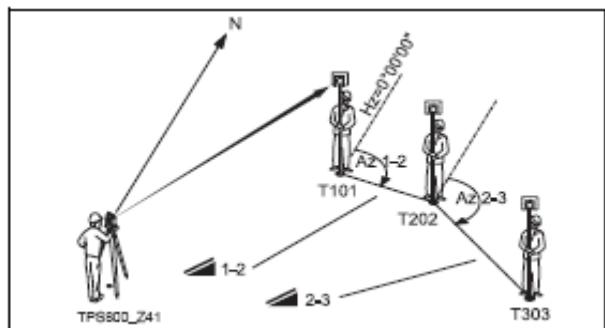

مهندسی عدل

2. تعیین دومین نقطه هدف
دستور عمل مانند نقطه مورد نظر اولیه است.
- 3 نتایج نشان داده می شوند.
 - ▲ Brg قوس افقی میان نقطه ۱ و نقطه ۲.
 - ▲ مسافت شبیب میان نقطه ۱ و نقطه ۲.
 - ▲ فاصله هریزنال میان نقطه ۱ و نقطه ۲.
 - ▲ تفاوت ارتفاع میان نقطه ۱ و نقطه ۲.
 - ▲ Grade درجه (%) میان نقطه ۱ و نقطه ۲.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

کلید های میانبر-روش شعاعی:

New Pt1]: تعیین نقطه مرکز جدید.

New Pt2]: تعیین نقطه شعاع جدید.

[POLY]: رفتن به روش چند ضلعی.

کلید های میان بر(روش چند ضلعی):

New Pt1]: خط گمشده اضافه شده محاسبه شده برنامه دوباره بر روی نقطه صفر اغاز می شود.


New Pt2]: نقطه ۲ به عنوان شروع خط جدید گمشده تنظیم شده است. نقطه جدید (Pt2) باید اندازه گیری شود.

[RADIAL]: رفتن به روش شعاعی.

مهندسی عدل

منطقه(نقشه)

منطقه مورد نظر محاسبه می شود از طریق نقاط نا محدود که توسط خطوط مستقیم به یکدیگر متصلند. نقاط می توانند اندازه گیری، از حافظه انتخاب یا وارد کیبرد شوند.

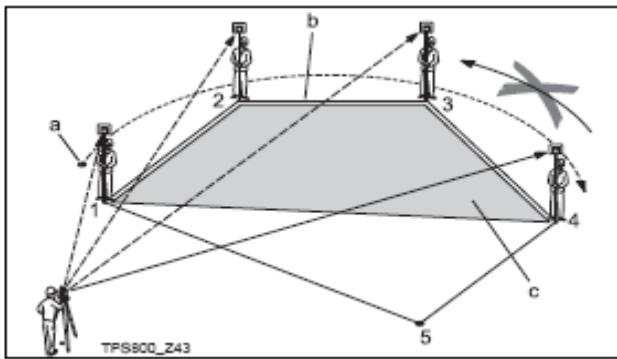

(a) شروع

(b) طول چند ضلعی، از نقطه شروع تا نقطه اندازه گیری حقیقی.

(c) منطقه حقیقی، همیشه نزدیک به نقطه شروع ۱ است.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

دستور عمل:

۱. تعیین نقطه منطقه اول

شروع نقطه اندازه گیری

[ALL]

جستجوی حافظه داخلی برای ثبت نقاط

[FIND]

برای ورودی دستی مختصات.

[XYZ]

تعیین نقاط منطقه اضافه شده

پیش رفتن بر طبق نقطه منطقه اولیه.

(Circum-) [RESULT] نشان دادن نتایج اضافه

Terence


⇒ این ناحیه محاسبه می کند و نشان میدهد سه نقطه اندازه

گیری شده یا انتخاب شده را یکبار.

مهندسی عدل

ارتفاع فاصله

نقاط مستقیم بالای منشور مبنا می توانند بدون منشور در نقطه مورد نظر تعیین شوند.

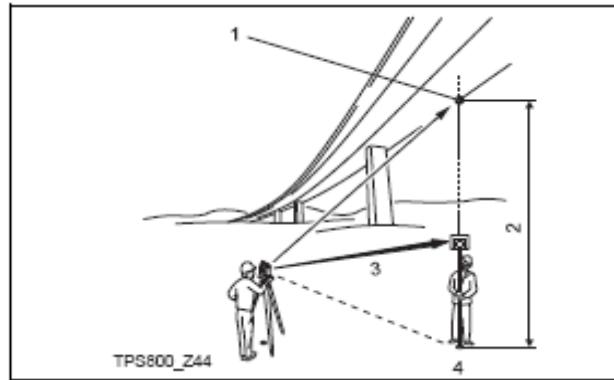

- (1) نقطه فاصل دور دست
- (2) اندازه ی ارتفاع
- (3) مسافت شبیب
- (4) نقطه مبنا

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی


دستور عمل

۱. وارد کردن PtID و بازتاب ارتفاع [ALL] شروع اندازه گیری به سوی نقطه مبنا و ادامه دادن به سمت .۲
۲. شروع برنامه که بازتاب ارتفاعات نا مشخص را تعیین می کند.
۳. شروع اندازه گیری به سوی نقطه [ALL] مبنا.
۴. هدف گیری به سمت بالای انعکاس و تایید با [Set-V]
۵. هدف در نقطه دسترسی ناپذیر اطلاعات اندازه گیری را ذخیره می کند. [SAVE]
۶. وارد کردن و اندازه گیری نقطه مبنای جدید. [Base Pt]

مهندسی عدل

ساختار

این برنامه به شما اجازه میدهد تا ساختار مکان را توسط برپا کردن دستگاه های مورد نظر ، اندازه گیری و پیاده کردن نقاط مرتبط با خط تعریف میکند.
بعد از انتخاب برنامه شما دو انتخاب دارید:
(a) تعریف ساختار موقعیت جدید.
(b) با برنامه قبلی ادامه دهید .

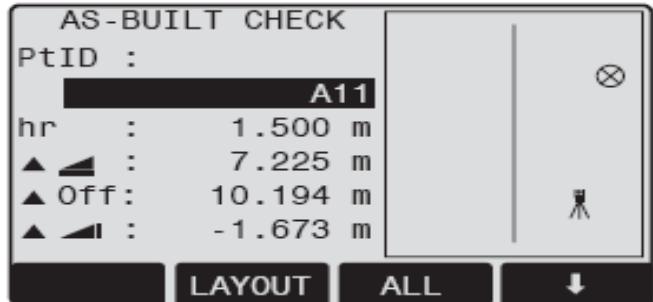

به شما اجازه می دهد تا اندازه ها را برای [ShiftLn] انتقال خطوط وارد کنید.

[LAYOUT] تغیر وضعیت به حالت Layout مثبت است:

نقطه اندازه گیری در امتداد خط شروع ات نقطه خط پایان است:

Offset مثبت است:

محل اندازه گیری سمت راست خط است.

Height مثبت است:

ارتفاع محل اندازه گیری بالای ارتفاع نقطه شروع است.

دستور عمل:

تعریف مکان جدید:

۱. اندازه گیری خط نقطه شروع [REC]+[DIST],[ALL]

۲. اندازه گیری نقطه خط دوم [REC]+[DIST],[ALL]

در این مورد ، شما مختصات را توسط ENH وارد می کنید و بررسی معقولانه نقاط اندازه گیری شده شما را از محاسبه طول خط ، طول حقیقی و تفاوتها ایش.

بررسی توکار(As built check)
این برنامه به شما Line,Offset,Height نقاط اندازه گیری شده وابسطه به خط را نشان می دهد.

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

در بالا، اندازه های دقیق نشان داده شده است. که همراه با پیکان برای نشان دادن مسیر است.

Line مثبت است: (پیکان به سمت بالا):

نقطه مورد نظر دورتر از نقطه اندازه گیریست.

Offset مثبت است (پیکان به سمت بالاست):

نقطه مورد نظر سمت راست نقطه اندازه گیریست.

Height مثبت است: (پیکان به سمت بالا):

نقطه مورد نظر بالاتر از نقطه اندازه گیریست.

ارتفاع خط مکان شروع همیشه به عنوان ارتفاع مرجع تلقی می شود.

شکل برای بررسی بهتر مدرج شده است. بنابراین انتقال نقطه ایستگاهی در شکل ممکن می شود.

آگاه با شید که خط محل شروع و پایان در مختصات سیستم قبلي اندازه گيری شده است.

در زمان اجرای برنامه جهت یابی و پارامتر های قبلي توسط محاسبات جدید جایگزین می شوند.

ارتفاع خط مکان شروع همیشه به عنوان ارتفاع مرجع تلقی می شود.

Layout

در اینجا شما می توانید نقاط را برای پیدا کردن خطوط اندازه گیری شده مرتبط بررسی یا وارد کنید.


LAY - OUT	
PtID :	A11
hr :	1.500 m
▲ ─ :	7.218 m
▲ Off:	10.192 m
▲ ─ :	-1.673 m
INPUT	AsBUILT
ALL	↓

[ShiftLn] به شما اجازه می دهد تا اندازه ها را برای انتقال خطوط وارد کنید.

[As Built] تغیر وضعیت به حالت As Built

مهندسی عدل

شکل به شما موقعیت منشور وابسته به نقطه پیاده کردن را نشان میدهد.

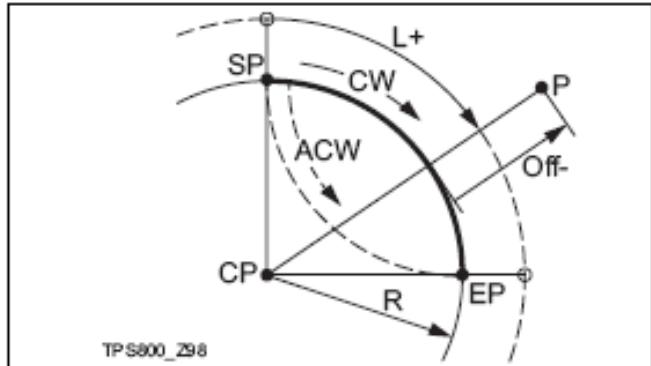

نقطه پیاده کردن	:P
شعاع دایره	:R
فاصله از شروع کمان، دنباله منحنی	:L
فاصله عمودی از کمان	:Off
در جهت عقربه های ساعت	:CW
خلاف جهت عقربه های ساعت	:ACW


در اجرای برنامه Road Alignment می تواند به طور سر جمع ۴۰ بار برای ازمایش شروع شود. این برنامه به راحتی به شما اجازه می دهد تا تعریف کنید، خطوط، منحنی ها یا پیچ ها را به عنوان مرجع برای اندازه گیری و پیاده کردن. این امر افزایش Stake out & offset را مهار می کند.

دستور عمل:

1. مورد را انتخاب کنید.
انتخاب کنید که ایا شما خط، منحنی یا مارپیچ می خواهید.
2. تعریف مورد
(a) خط: اندازه گیری و انتخاب نقطه شروع و پایان.
(b) منحنی: اندازه گیری و انتخاب نقطه شروع و پایان، وارد

مهندسی عدل

کردن مسیر شعاع و منحنی.

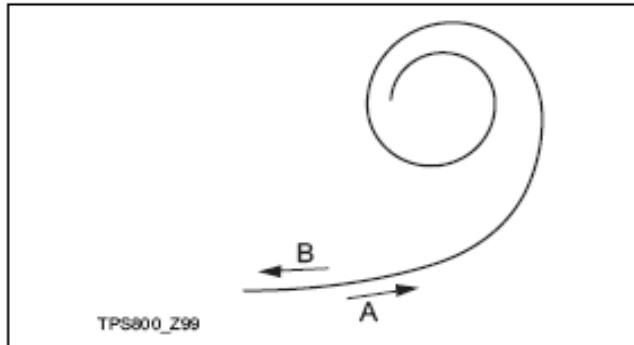

- A: مارپیچ داخل
B: مارپیچ خارج
۳. وارد کردن مهار و مراحل وارد کردن مهار نقطه شروع.
(مثال ۱۰۰,۰۰۰)
[MEASURE] شروع کاربردی اندازه گیری
(Chainage&Offset)
شروع کاربردی "پیاده کردن" [STAKE]

C) مارپیچ- اندازه گیری و انتخاب نقطه شروع و پایان ،
انتخاب اطلاعات ورودی(شعاع و پارامتر ها یا شعاع و طول)،
نوع(مارپیچ داخل و خارج) جهت (در جهت عقربه های ساعت
و خلاف جهت عقربه های ساعت).

2D ROAD
Select Method and enter data !

Method	:	Rad/Par. <input type="button" value="↔"/>
Radius	:	400.000 m
Parameter	:	600.000 m
Length	:	900.000 m
Direction	:	Clk-wise <input type="button" value="↔"/>
Type	:	Spir.In <input type="button" value="↔"/>

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

Enter stakeout values

Chainage :	1100.000 m
Offs.Left :	5.000 m
Offs.Right :	4.000 m
Increment :	10.000 m
Height :	0.000 m

PREV | **RESET** | **OK**

برنامه کاربردی جایگزین "L&N"

در اینجا شما میتوانید نقطه(مکان) را از حافظه انتخاب کنید و Line،Offset،Chainage،Offset مورد را خواهید دید.

برنامه کاربردی جایگزین "پیاده کردن مساحت" دستور عمل:

1 تعريف نقاط پیاده کردن مساحت

را برای نقطه Chainage،Line،Offset پیاده کردن مساحت وارد کنید. به طور اختیاری شما می توانید ارتفاع و افزایش را وارد کنید.

2 نقاط پیاده کردن مساحت

در اینجا شما می توانید نقاط و Offset (مرکزی، چپ، راست) که می خواهید پیاده و اندازه گیری کنید را انتخاب کنید. تصحیح نقاط حقیقی برای پیاده کردن نقطه در صفحه نمایش داده شده است.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

خط :A

مارپیچ :B

منحنی :C

سمت چپ مسیر 1L...10L

مرکز مسیر 1C...10C

سمت راست مسیر 1R...10R

مهار :CH

چپ Offset :Off-L


راست Offset :Off-R

شعاع منحنی(و مارپیچ) :R

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

معکوس و گردش

معکوس

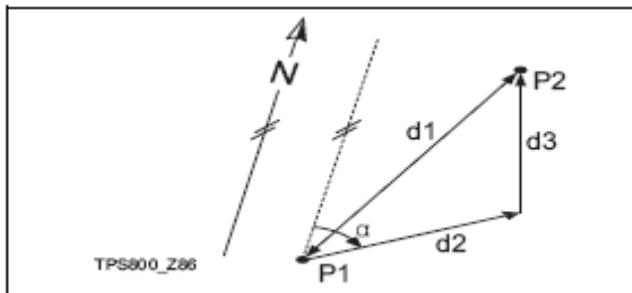

شناخته

P1 اولین نقطه شناخته شده


P2 دومین نقطه شناخته شده
نا شناخته

α مسیر از P1 به P2

d1 فاصله شبیب میان P1 و P2

d2 فاصله هریزنتم میان P1 و P2

d3 تفاوت ارتفاع میان P1 و P2

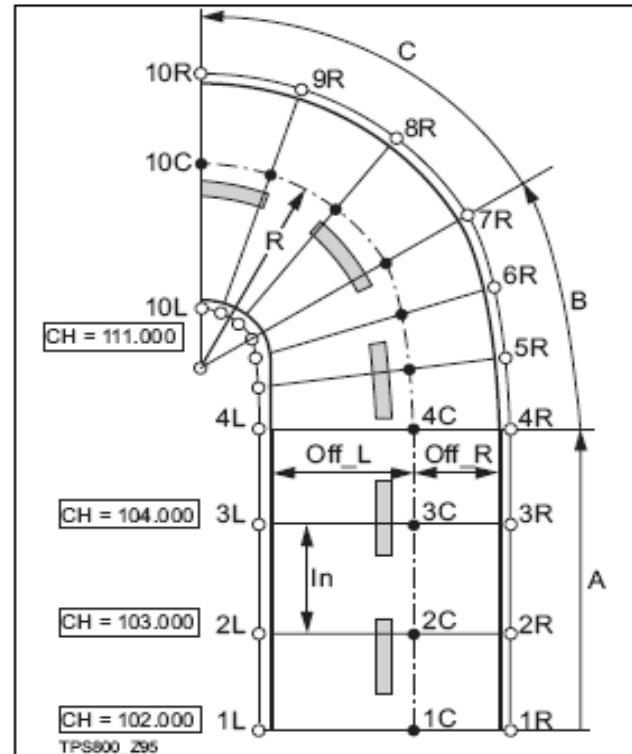

مهندسی عدل

مختصات هندسی (انتخابی)

برنامه مختصات هندسی می تواند به طور کلی ۴۰ بار از مایش شود. بعد از آن شما باید کد شناسانی را وارد کنید. مختصات هندسی برنامه ایست که مختصات هندسی را محاسبه می کند:

- مختصات نقاط
- موقعیت یابی میان نقاط
- فاصله میان نقاط

روش های محاسبه مختصات هندسی:

- معکوس
- فصل مشترک
- حرکت

کلیدهای میان بر:

[MEAS] پریدن به دیالوگ اندازه گیری برای اندازه گیری نقط


[Calc] شروع محاسبات، زمانی که تمامی اطلاعات مورد نیاز وارد شده باشد.

[STAKE] زمانی که نقطه محاسبه شده نشان اده ش ما باید مستقیماً پیاده کردن مختصات نقطه را انتخاب کنید.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

تقاطع

تکیه کاه (Bearing-Bearing)

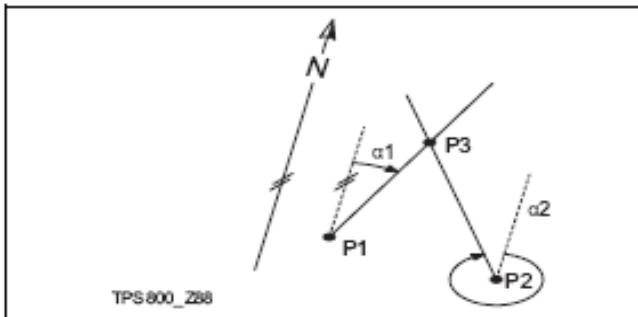

TPS 800_288

شناخته

اولین نقطه شناخته شده P1

دومین نقطه شناخته شده P2

مسیر از P1 به P3 α1


مسیر از P2 به P3 α2

ناشناخته

COGO نقطه P3

مهندسی عدل

گردش

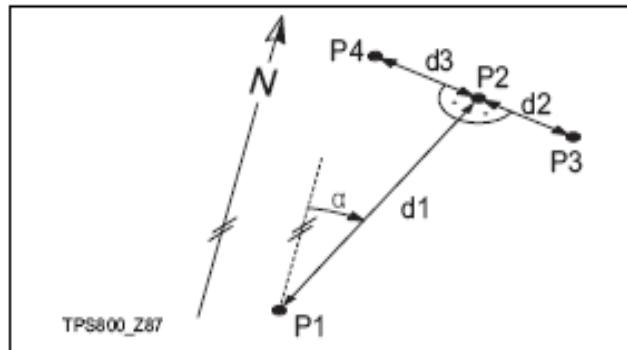

TPS800_Z87

شناخته


- P1 اولین نقطه شناخته شده
- P2 دومین نقطه شناخته شده
- r1 شعاع ، تعریف فاصله از P1 به P3 و P4
- r2 شعاع ، تعریف فاصله از P2 به P3 و P4
- ناشناخته
- P3 اولین نقطه COGO
- P4 دومین نقطه COGO

شناخته

- P1 نقطه شناخته شده
- P2 مسیر از P1 به P2
- d1 فاصله میان P1 و P2
- d2 offset مثبت به سمت راست
- d3 offset منفی به سمت چپ
- ناشناخته
- P2 نقطه COGO بدون offset
- P3 نقطه COGO با offset

Distance-Distance

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

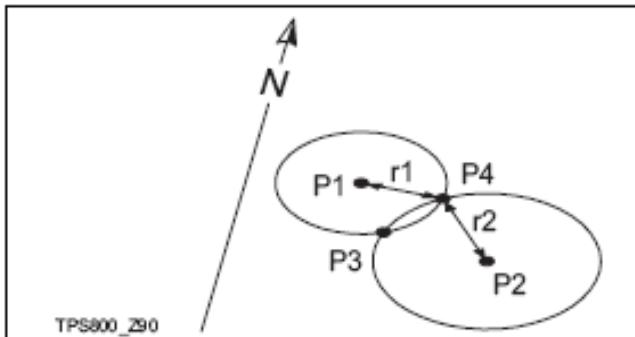


TPS800_Z90

تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

Bearing - Distance

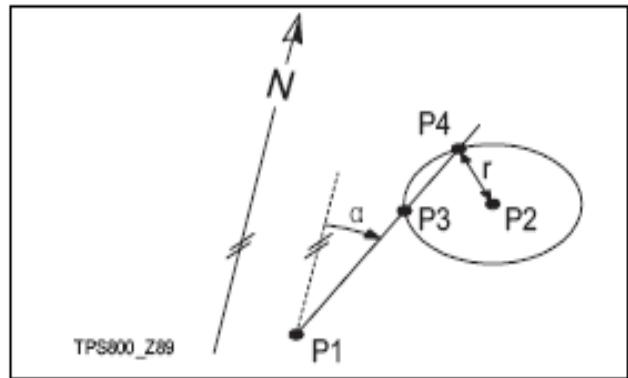


شناخته

- P1 اولین نقطه شناخته شده
- P2 دومین نقطه شناخته شده
- a مسیر از P1 به P2
- a مسیر از P1 به P3 و P4
- r شعاع ، تعریف فاصله از P2 به P3 و P4
- ناشناخته

COGO اولین نقطه COGO
COGO دومین نقطه COGO

Offset Distance-Offset

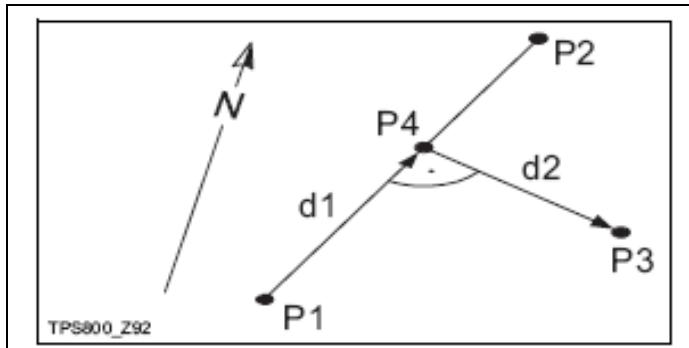

شناخته



- P1 نقطه شروع خط مبنا
- P2 نقطه پایان خط مبنا
- P3 نقطه جانبی
- P4 نقطه مبنا
- a تفاوت در length/abzissa(HD)
- b جانبی deviation/ordinate(offset)

مهندسی عدل

توسط نقاط

Extention

محاسبه معمول نقاط پخش شده بر روی خط مبنا Extention

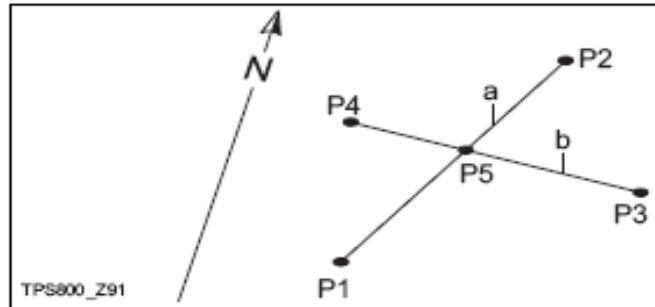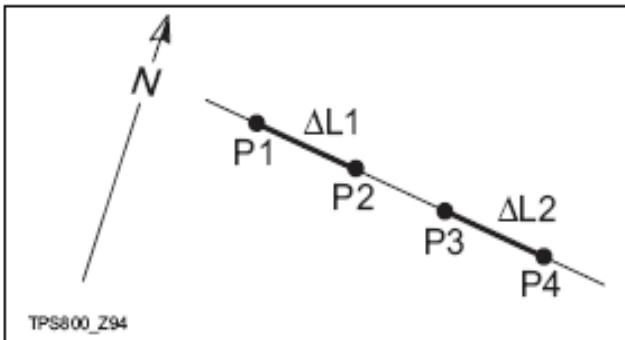

شناخته

اولین نقطه شناخته شده P1

دومین نقطه شناخته شده P2

سومین نقطه شناخته شده P3

چهارمین نقطه شناخته شده P4

خط از P1 به P2 a

خط از P3 به P4 b

ناشناخته

COGO نقطه P5

شناخته

نقطه شروع خط مبنا P1

نقطه پایان خط مبنا P3

فاصله L1 or L2

نا شناخته

نقطه پخش شده P2,P4

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

مهندسی عدل


CODE (FIND/SELECT)	
Find:	T*
Code:	TR1
Desc:	Border Line

AddList **RECORD** **SET**

Code block تنظیم [SET]

اضافه کردن کد های ورودی به لیست کدها.

Code block [RECORD]
بستن ورود کد یا ذخیره کردن

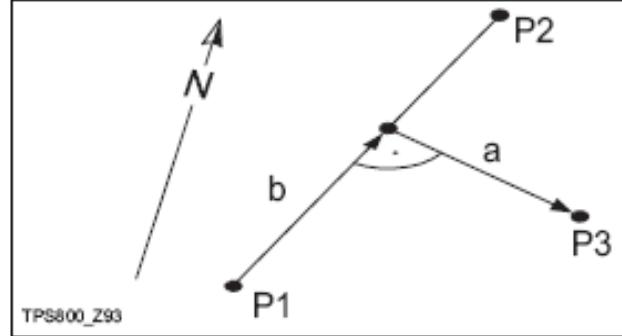

شناخته

P1 نقطه شروع خط مبنا

P2 نقطه پایان خط مبنا

a تفاوت در (HD) length/abzissa(HD)

b جانبی deviation/ordinate(offset)

ناشناخته

P3 نقطه جانبی

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

بخش / ثبت کد

۱. درخواست کدهای موجود از لیست کدها.
۲. مشخصه های می توانند به طور ازادانه دوباره نویسی شوند.
استثنای:

با ثبت کد لیست LGO حالت می تواند به مشخصه های انتقال یابند.

- مشخصه با "fixed status" LGO را ببینید) قابل کپی نمی باشد. نمی توانند دوباره نوشته یا ثبت شوند.
- برای مشخصه با وضعیت "Mandatory" ورود یا تأیید لازم است.
- برای مشخصه با وضعیت "Normal" می تواند از ادانه ثبت شود.

ظبط code block

code block [SET] را موقتاً در سیستم بعد از اتمام عملیات کد تنظیم می کند. ظبط فقط به همراه اندازه گیری و همیشه با رجوع به شماره نقطه حقیقی.

کد گذاری

کدها شامل اطلاعاتی پیرامون نقاط ثبت شده هستند. با کمک کد گذاری، نقاط می توانند برای مراحل بعدی به گروه ساده شده خاصی منتقل شوند. اطلاعات بیشتر در مورد کد گذاری در مدیریت داده ها امده است.

کد گذاری-GSI

Code: نام کد

Desc: تذکرات اضافی

Info1: بیشتر، اطلاعات قابل ثبت

Info8: خطوط

دستور عمل:

1. نشانگر را به بخش "کد" ببرید.
 2. کد ورودی
- 3 [ALL] شروع اندازه گیری فاصله و ذخیره سازی اندازه ها که شامل کدهای ورودیست.
- [CODE] جستجو برای کدهای ورودی و پیشنهاد انتخاب مشخصات اضافی.

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

بعد از اندازه گیری نام کد انتخاب شده بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

همیشه باید اعداد دو رقمی توسط کیبرد خود دستگاه وارد شوند، مگر اینکه کد یک رقمی برای **code list manager** در نظر گرفته شود.

برای مثال برای ۰۴۴—۰ را وارد کنید.
☞ برای پایان دادن به **Q-Code** دکمه [Q-Code] را دوباره فشار دهید.

دفترچه کدهای ورودی
Block codes اختصاصی می توانند به طور مستقیم از طریق کیبرد وارد شوند.

ATTRIBUTE ENTRY	
Info1 :	-----
Info2 :	-----
Info3 :	-----
Info4 :	-----

INPUT **ENTER** **SET**

۱. **[INPUT]** وارد کردن کد مورد نظر
۲. **ENTER** تائید توسط
۳. وارد کردن مشخصه های ۱-۸

کد های سریع

با استفاده از عملکرد کد های سریع کد از پیش تعریف شده می تواند مستقیماً توسط کیبرد عددی در دستگاه فرآخوانده شود. کد توسط عدد دو رقمی وارد شده انتخاب می شود، اندازه گیری انجام و داده ها اندازه گیری و کد ذخیره سازی می شود در مجموع ۱۰۰ کد می تواند ذخیره شود. هر کد می تواند عدد یک یا دو رقمی خاصی را در code list ذخیره کند.

اگر هیچ شماره ای از کدهای code list manager در نظر نگرفته شده بود، کد با توجه به ترتیبی وارد code list manager شده اند انتخاب می شوند. (۱) – اولین کد code list manager ر باشد و (۲) دهمین کد در code list است).
دستور عمل:

1. [Q-Code] را برای فعل شدن کد گذاری سریع فشار دهید.
2. عدد دو رقمی را وارد کنید با استفاده از کیبرد وارد کنید، کد انتخاب می شود، اندازه گیری انجام و داده ها اندازه گیری و کد ذخیره سازی می شود.

خطاهای پیغام ها

پیغام های مهم	معانی
Attrib cannot be change	اطلاعات یا وظایف Fixed نمی توان تغییر داد.
No coldlist available	هیچ کدی در حافظه وجود ندارد، وارد کردن کد از طریق صفحه کلید به طور اتوماتیک
Entry required	اطلاعات توصیفی بیشتری مورد نیاز است.

به طور مجزا code list و رودی code blocks به اضافه نمی شوند.

Leica Geo Office Tools(LGO-Tools) ها به راحتی ساخته می شود و اطلاعات را به دستگاهی که از نرم افزار LGO-Tools استفاده می کند انتقال دهید

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

تنظیمات(setting)

بن برنامه استفاده کنندگان خاص را قادر می سازد دستگاه را برای موارد مورد نیاز خود تنظیم کند.

رنگ زمینه(contrast)

رنگ زمینه صفحه نمایش در مراحل ۱۰٪ تنظیم کنید.

کلید های راه انداز(trigger key)

ترتیب کلیدهای راه انداز بر روی کاور.

Off خنثای کردن کلید های راه انداز.

کلید های راه انداز با همان عملکرد به عنوان ALL کلید.

DIST کلید های راه انداز با همان عملکرد به عنوان [DIST] کلید.

کلیدهای استفاده کننده (user key)

شكل دادن به user key با عملکرد از منوی FNC.

تنظیم - ورتیکال

جهت گیری "۰" دایره ورتیکال می تواند انتخاب شود برای نقطه

افق ، صفحه هریزنتم یا در %.

تصحیح تیلت

Off

تصحیح تیلت خاموش می شود.

۱. محور

زاویه ورتیکال وابسته به خط شاقول.

۲. محور

زاویه ورتیکال وابسته به خط شاقول و مسیر Hz

توسط محور تیلت ثابت تصحیح می شود. اگر دستگاه بر روی مکان بی ثباتی استفاده می شود (مثال سکوی لرزان، کشتی و غیره).

این امر سبب جلوگیری از انتقال اطلاعات کمپاساتور می شود و با

فرستادن پیغام خطأ در مراحل اندازه گیری اختلال ایجاد می کند.

تنظیم کمپاساتور به صورت فعل حتی بعد از خاموش

شدن باقی می ماند.

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

Sector Beep

خاموش کردن Off

روشن کردن On


($0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ or $0, 100, 200, 300$ gon)

مثال برای

از ۹۵.۰ تا ۹۹.۵ مایل (یا از ۱۰۵.۰ تا ۱۰۰.۵ مایل) بوق سریع

از ۹۵.۰ تا ۹۹.۵ مایل شنیده می شود و بوق ممتد از (یا از ۱۰۵.۰ تا

۱۰۰.۵ مایل) شنیده می شود.

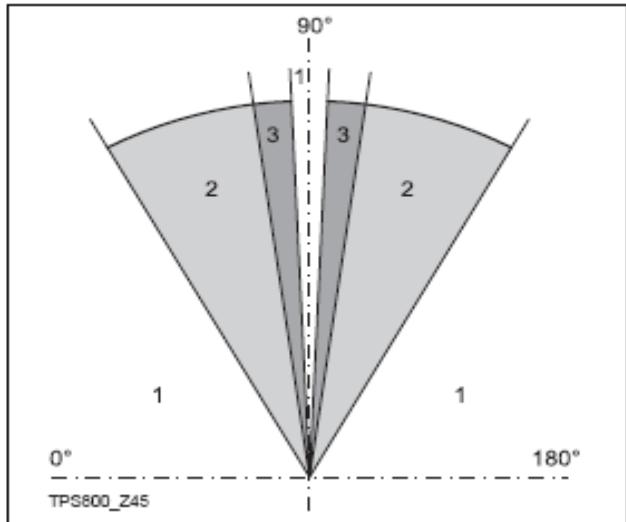

- .1 بدون بوق
- .2 بوق سریع
- .3 بوق ممتد

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

گرمنکن صفحه نمایش

On به طور اتوماتیک در زمانی که وضوح صفحه نمایش روشن و دمای دستگاه (C°) (≤ 5) باشد فعال می شود.

داده های خروجی

داده ها توسط رابط سری ذخیره می شوند.
برای این امر، باید دستگاه ذخیره اطلاعات وصل باشد.
تمامی داده ها در حافظه داخلی ثبت می شوند.

RS232

داده های ساخته شده در حافظه داخلی

GSI 8/16

انتخاب فرمت خارجی GSI

81..00+12345678 :GSI 8

81..00+1234567890123456 :GSI 16

Mask 1/2

:Mask1

:Mask2

PTID,HZ,V,SD,PPM+MM,HR,HI

PTID,HZ,V,SD,E,N,H,HR

بوق

بوق سیگنال صوتی است که بعد از ضربه زدن به هر کلید شنیده می شود.

Off بوق خاموش است**Normal** صدای معمولی**Loud** صدای بلند

افزایش Hz :

راست Hz بر روی راست برای حرکت مسیر اندازه گیری در جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید.

چپ Hz بر روی چپ برای حرکت مسیر اندازه گیری در

خلف جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید. مسیر خلاف جهت عقربه های ساعت فقط در صفحه نمایش دیده می شود و حرکت در جهت عقربه های ساعت ذخیره می شود.

وضوح عدسی:

وضوح عدسی فقط زمانی فعال می شود که وضوح صفحه نمایش فعال باشد.

Low وضوح کم**Medium** وضوح متوسط**High** وضوح بالا

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

Min Reading

زاویه نمایش داده شده می تواند توسط سه مرحله انتخاب شود.

. برای 360° :

$0^\circ 00'10'' / 0^\circ 00'05'' / 0^\circ 00'01''$

همیشه " نشان داده می شود.

. برای 360° :

$0.0005^\circ / 0.001^\circ / 0.005^\circ$

:gon

0.0005° gon/ 0.001° / 0.005 gon

:mil

. برای 0.01 mil / 0.05 mil / 0.10 mil

تنظیم Hz collimation (Hz collimation)

:On Hz collimation روشن است.

:Off Hz collimation خاموش است.

اگر تابع On Hz collimation فعال بود، اندازه هر زاویه صحیح می باشد(وابسته به زاویه ورتیکال).

برای تنظیمات معمولی Hz collimation روشن می ماند.

اطلاعات بیشتر در زمینه هی Hz collimation در "تنظیمات" یافت می شود.

خاموش شدن خودکار(Auto off)

بکار اندختن دستگاه بعد از ۲۰ دقیقه بدون هیچ کارکرده خاموش می شود.

از کار اندختن دستگاه به صورت همیشگی روشن است. باطری سریعتر تخلیه می شود.

خواب رفتن

حالت اقتصادی دستگاه با فشار دادن هر کلید فعال می شود.

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

درجه حرارت

درجہ سلسیوس	$^{\circ}\text{C}$
درجہ فانھایت	$^{\circ}\text{F}$
فشار هوا	

Millibar	mbar
Hecto Pascal	hPa
Millimeter mercury column	mmHg
Inch mercury column	inHg

تعريف فیس ۱

تسکوپ را بر روی فیس ۱ در ارتباط با حالت گیر بکس ورتیکال تعریف کنید.

ثبت کد ها

تنظیم کنید اگر code block قبل یا بعد اندازه گیری ذخیره شده باشد.

زاویه دستگاه

0." (درجه شصت نایی)
اندازه زاویه های ممکن:
 0° to $359^{\circ}59'59''$

DD (درجه ده نایی)
اندازه زاویه های ممکن:
 0° to 359.999°

gon
اندازه زاویه های ممکن:
 0 gon to 399.999 gon

mil
اندازه زاویه های ممکن:
 0 to 6399.99 mil

تنظیمات زاویه دستگاه می تواند در هر زمان تغییر یابد.
اندازه های واقعی توسط دستگاه انتخاب شده تبدیل می شوند.

فاصله های دستگاه

(Meter Meter)& (ft-in1/8 US-feet-Inch-1/8 inch)
&(US-ft US-feet) (INT-ft International feet)

مهندسی عدل


تنظیمات EDM

تنظیمات EDM شامل جزئیات با باکس های انتخابی.

حالت EDM

با ابزار TCR تنظیمات گوناگونی برای اندازه گیری با نور قرمز مرئی و نوع نامرئی (IR)EDM موجود می باشد.
وابسته به انتخاب حالت اندازه گیری نوع منشور انتخاب شده متفاوت است.

IR-FINE	حالت مناسب اندازه گیری برای اندازه گیری بسیار دقیق توسط منشور ها (2mm+2ppm)
IR-FAST	حالت اندازه گیری سریع توسط اندازه گیری با سرعت بالا (5mm + 2 ppm)
IR-TRACK	اندازه گیری فاصله به صورت پیوسته (5mm + 2 ppm)
IR-TAPE	اندازه گیری فاصله با استفاده از Retro targets (5mm + 2 ppm)

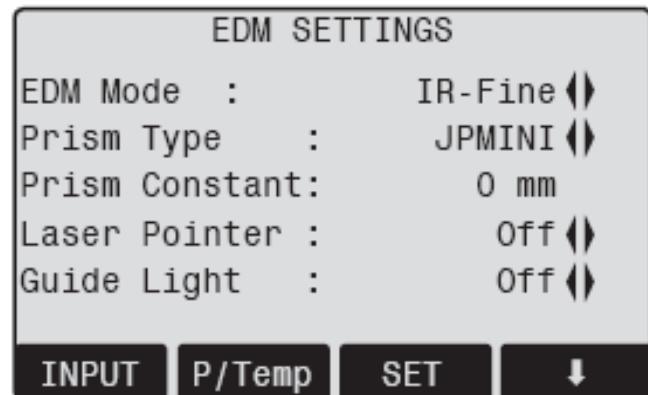

مهندسی عدل

رنج کوتاه. برای اندازه گیری بدون منشورها
(3mm + 2 ppm)

اندازه گیری فاصله متواالی بدون منشورها
(5mm + 2 ppm)

رنج بلند. برای اندازه گیری با منشورها
(5mm + 2 ppm)

توسط RL-Prism هر شیعی که در تیرراس باشد اندازه گیری می شود(می تواند شاخه ها و ماشین هارا و غیره.....)
انواع منشور

Leica Prisms	Constants [mm]	
360° prism GRZ4	+23.1	
360° Mini prism GRZ101	+30.0	
Miniprism GMP101/102	+17.5	
JPMINI	+34.4	Mini prism
Reflective targets	+34.4	
USER	--	is set at "Prismconst" (-mm + 34.4; e.g.: mm = 14 -> input = -14 + 34.4 = 20.4)
RL	+34.4	Reflectorless

Leica Prisms	Constants [mm]	
Standard prism GPH1 + GPR1	0.0	

مهندسی عدل

منشور ثابت

کارکرد را تنظیمات EDM در فرا خوانید.
ورود استفاده کننده‌ی خاص منشور ثابت. ورودی می‌تواند فقط در
[mm]. ساخته می‌شود.


-999 mm to +999 mm: اندازه‌ها

نشانگر لیزر

پرتو لیزر مرئی خاموش است.
پرتو لیزر مرئی برای مشاهده‌ی نقطه مورد نظر روشن
است.

راهنمای نور

شخصی که منشور را دارد می‌تواند توسط نور چشمک زن
مستقیماً راهنمایی شود. نقطه نور در فاصله بیش از 150 متری
قابل رویت است. این امر در زمان پیاده کردن مساحت نقطه مفید
است.

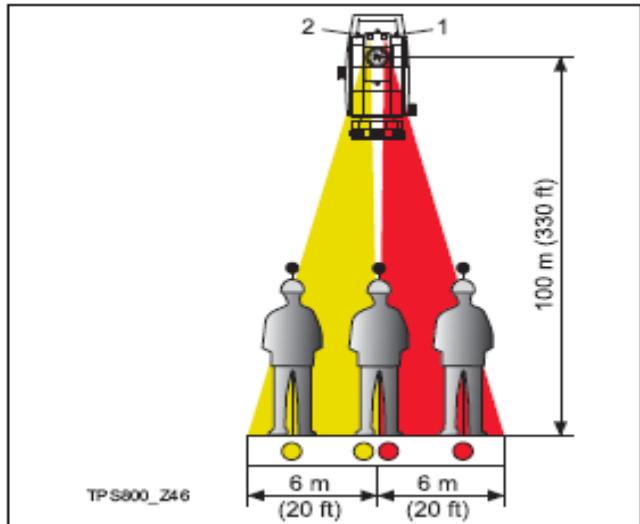

(1) نور قرمز چشمک زن دیود

(2) نور زرد چشمک زن دیود

范畴 عملیات: 5-150 m (15-500ft)

واگرائی: 12 m(40 ft) at 100m(330 ft)

مهندسی عدل

[مقیاس]

مقیاس پروژه.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

[ATMOS]


اطلاعات پارامتر های جوی.
پارامترهای جوی (PPM):

اندازه گیری فاصله ها مستقیماً تحت ثاثیر وضعیت جوی هوانی
که در ان فاصله اندازه گیری می شود قرار می گیرد.

ATMOSPHERIC DATA (PPM)	
Ht. a. MSL :	500 m
Temperature:	16 °C
Pressure :	952 hPa
Atmos PPM :	21 PPM

INPUT | **PREV** | **PPM=0** | **SET**

برای مقابله با این وضعیت از پارامتر های تصحیح
استفاده کنید. atmospheric

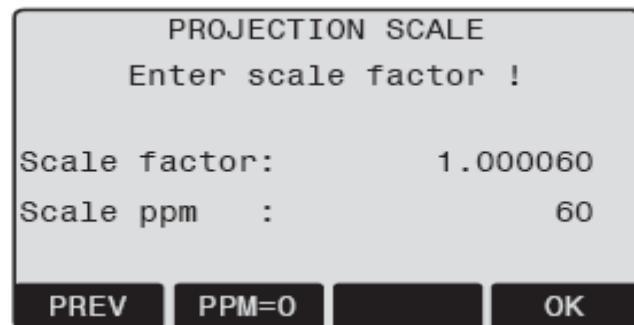

فاکتور های مقیاس:

وارد کردن مقیاس پروژه. اندازه گیری مقدار ها و مختصات توسط

پارامتر **PPM**.

تنظیم پیش فرض پارامتر ها. **[PPM=0]**

وارد کردن مقیاس پارامتر های جداگانه **[PPM]**

مهندسی عدل

Ht. a. MSL

موقعیت دستگاه با لاتر از سطح دریا.

دما

دمای محیطی که دستگاه در آن قرار دارد.

فشار هوا

فشار هوا یی که دستگاه در آن قرار دارد.

Atmos PPM

محاسبه و تخمین زدن جوی PPM.

Refr.Coeff

وارد کردن ضریب انكسار برای موقعیت های جوی.

تصحیح انكسار

انكسار در محاسبه تفاوت های ارتفاع و فاصله هریزننتال مورد

بررسی قرار می گیرد.

سیگنال


[سیگنال] نمایش قدرت سیگنال EDM (قدرت انعکاس) در

مرحله 1%. جو از بهترین دید در فاصله با اشکال قابل رویت در

نقطه مورد نظر.

مدیریت فایل


مدیریت فایل شامل تمامی کارکردها برای ورود و ثبت و بررسی اطلاعات در حوزه.

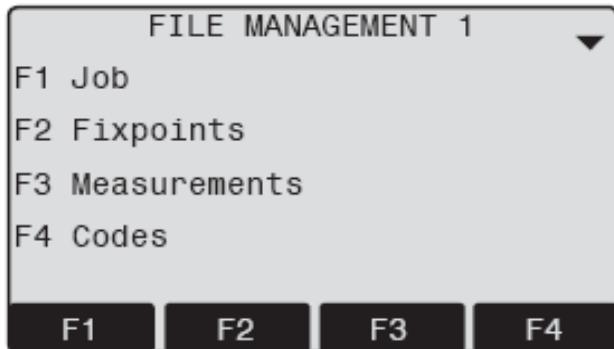

جستجوی job

Job ها خلاصه ای از اطلاعات هستند که انواع گوناگونی دارند. مثلاً: نقطه تنظیم، اندازه گیری، کد ها، نتایج وغیره. تعریف Job شامل وارد کردن نام Job و استفاده کننده ای آن است. بعلاوه، دستگاه زمان و تاریخ را در زمان توپولیجی دهد.

- حرکت در طول job ها.
- حذف job انتخاب [DELETE]
- تنظیم job ز انتخاب شده، [SET]
- شروع job جدید. [NEW]

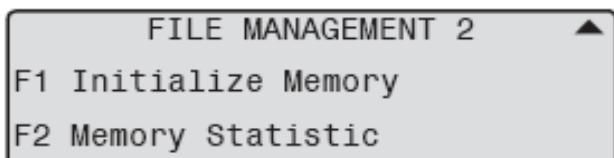

مهندسی عدل

نقاط ثابت

نقاط ثابت قابل قبول شامل دست کم PtID و مختصات (E,N) (H) or حذف نقطه ثابت انتخاب شده.

[DELETE]

جستجوی نقطه ثابت، دقیق می تواند [FIND]

وارد یا در wildcard-criteria استفاده شود.

باز کردن ورودی برای PtID و مختصات [NEW]

اندازه گیری ها

اطلاعات اندازه گیری که در حافظه داخلی موجود است می تواند جستجو و نمایش داده و پاک شوند.

جستجوی نقطه شروع دیالوگ [FIND]

نمایش تمامی اندازه گیری ها [VIEW]

کد ها

برای هر کد تعریف شده حداقل ۸ مشخصه تا سقف ۱۶ کارکتر می تواند تعریف شود.

INPUT CODELIST

Code: Nr01
Desc: border line

SAVE

VIEW

ATTRIB

Info1: Nr. 123

Info2: 12.54

Info3:

ذخیره اطلاعات.

[SAVE]

شروع جستجوی دیالوگ.

[VIEW]

وارد کردن مشخصه ها.

[ATTRIB]

حجم اولیه حافظه

تلفن: 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

پاک کردن Jobs، مکان های اطلاعات تکی Job یا کلیه اطلاعات.

شروع به حذف کردن مراحل میان مکان های انتخاب [DELETE] شده.

حذف تمامی اطلاعات حافظه تمامی اطلاعات از [ALL] بین خواهند رفت.

بعد از تائید پاک کردن، اطلاعات پاک شده حافظه نمی تواند برگردد.

آمار حافظه


نمایشگر اطلاعات ویژه حافظه job را مانند موارد زیر نشان می دهد:

- تعداد نقاط ثابت ذخیره شده.
- تعداد اطلاعات blocks ثبت شده (نقاط اندازه گیری شده، کدها و غیره).
- تعداد job های خالی یا تعریف نشده.

مهندسی عدل

مراحل راه اندازی

تنظیم کردن صفحه نمایش دستگاه زمانی که دستگاه روشن می شود و شروع به کار می کند. مثال: حباب الکتریکی در هر شروع نمایش داده می شود.

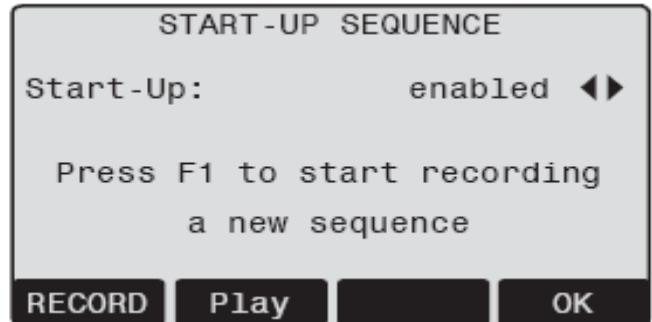

بعد از تائید پیغام اخطار، در صفحه "Meas & Rec" نمایش ظاهر میشوند. بیشتر از ۱۶ کلید فشار داده شده ذخیره می شود. برنامه با فشار دادن [ESC] خاتمه می یابد. اگر برنامه شروع فعل بود، کلید های ذخیره شده بطور اتوماتیک اجرا می شوند در حالی که دستگاه روشن است.

برنامه شروع اتوماتیک اثر مشابهی با فشار دادن کلیدها به صورت دستی دارد. تنظیمات دقیق دستگاه به این طریق انجام پذیر نیستند.

"IR-FINE" مانند تنظیمات اتوماتیک "Relative entries" ب مجرد روشن کردن دستگاه غیرممکن است.

[OK]
[RECORD]
[Play]

ذخیره تنظیمات اخیر.
تعریف کلید ها که به طور اتوماتیک در راه انداز اجرا می شود.
شروع اجرای مراحل ظبط.

مهندسی عدل

کنترل و تنظیم

تعیین خطای Line-of-sight و V-Index

تنظیمات شامل تعیین خطاهای زیر برای دستگاه است:

. Hz-collimation

. V-index (در یک زمان هم سطح کردن)

برای تعیین Hz-collimation V-index یا لازم است اندازه

گیری در هر دو حالت تلسکوپ انجام گیرد.

عملکرد می تواند در هر حالتی از تلسکوپ شروع شود.

استفاده کننده به روشنی توسط عملکرد راهنمایی می شود. بنا بر این تعیین خطای نادرست دستگاه بر طرف می شود.

دستگاه قبل از ارسال در کارخانه تنظیم می شود.

خطای دستگاه بر اثر زمان و دما تغییر می کند.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

این خطاهای باید قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار تعیین شوند، قبل از اندازه کری های دقیق نقشه برداری، بعد از جابجایی زیاد، بعد و قبل استفاده طولانی و در زمانی که تغییرات دمائی بیشتر از ۱۰ درجه سانتی گراد (۱۸ درجه سانتی گراد) باشد.


بعد از تعیین خطاهای دستگاه، دستگاه را توسط تراز الکتریکی تراز کنید. دستگاه باید این و مستحکم باشد، و باید در مقابل نور مستقیم افتتاب محافظت شود برای جلوگیری از انبساط حرارتی فقط در یک طرف دستگاه.



قبل از شروع به کار، دستگاه باید متناسب با دمای محیط تنظیم شود. "نقریباً" در هر ۱ درجه سانتی گراد ۲ دقیقه تفاوت در برنامه ذخیره شده تا شرایط محیط کار است اما حداقل ۱۵ دقیقه باید در نظر گرفته شود.

مهندسی عدل


خطای قراولروی Hz-collimation

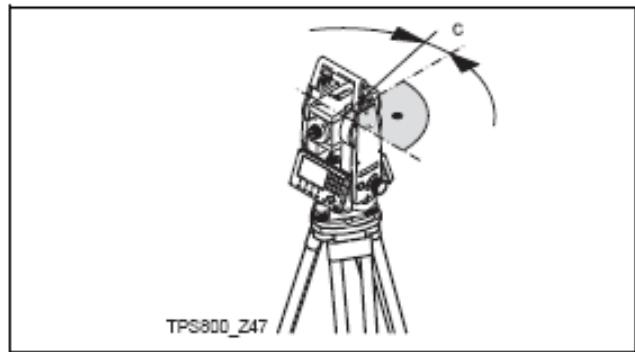

TPS800_Z47

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

خطای درجه بندی لمپ قائم (v-Index)

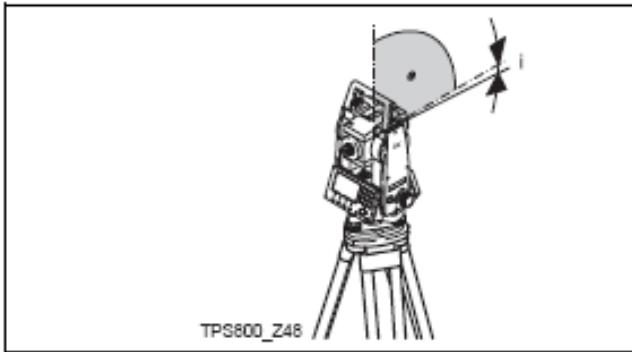

TPS800_Z48

در زمانی که خط دید افقی است، دایره ورتیکال دقیقاً "بایستی ۹۰ درجه (۱۰۰ گراد) را قرائت کند. هر گونه انحراف از آن را خطای درجه بندی لمپ قائم می گویند.(i).


دستور عمل و شرایط نیاز به تصحیح خط دید افقی و خطای درجه بندی مانند یکدیگر هستند. بنابراین روش کار فقط یکبار ذکر می شود.

خطای کلیماسیون (c) یا خطای قراولروی عبارت است از انحراف عمودی بین محور تیلت و محور قراولروی است. تاثیر خطای قراولروی در زاویه هریزنتم توسط زاویه قائم افزایش می یابد. برای قراولروی، خطای Hz برابر با خطای قراولروی است.

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

جهت کنترل و هدف گیری Hz و V نمایش داده می شود.

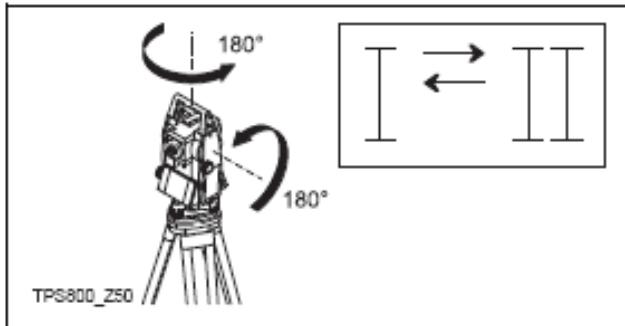


5. [ALL]: شروع اندازه گیری
6. نشان دادن مقدار محاسبات قدیم و جدید.
- [SET]: نصب اطلاعات تنظیم شده ی جدید.
- [ESC]: خارج شدن از برنامه بدون نصب اطلاعات تنظیم شده جدید.

Hx-collimation	F1
درجه بندی ورتیکال	F2
نمایش مقدار تنظیمات:	F3

خلاصه ی اندازه های ذخیره شده.

دستور عمل:

1. دستگاه را توسط تراز الکتریکی تراز کنید.
2. نقطه ای را در فاصله ۱۰۰ متری از دستگاه با زاویه کمتر از ۵ درجه از افق نشانه گیری کنید.

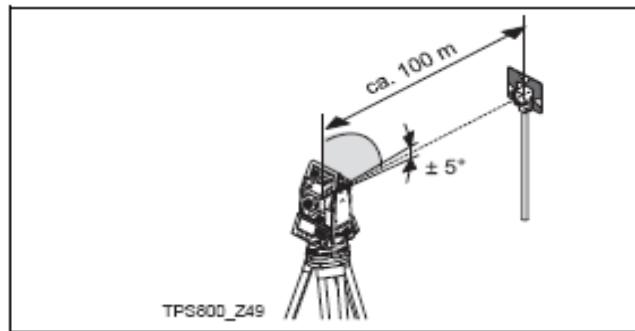

3. [ALL]: اندازه گیری Trigger
4. مکان تلسکوپ را تغییر دهید و دوباره هدف گیری کنید.

مهندسی عدل

اخطارها / پیغام ها


اندازه کیری ها	مفهوم	پیغام های مهندسی
به سمت نقطه مورد نظر با درجه دقت دقیقه. ۵ گرادهندگی کیری کنید. نقطه مورد نظر باید تقریباً در horizontal plane نیاز به تائید پیغام است.	وضعیت تلسکوپ تغییر نکرده یا حد نشانه کافی نیست.	V-angle not suitable for adjustment (check angle or face)
اندازه کیری را تکرار کنید. نیاز به تائید پیغام است.	مقادیر محاسبه شده خارج از حد است. مقادیر قبلی در نظر گرفته می شود.	Adjustment result out of tolerance. Previous values retained!
به سمت نقطه مورد نظر با درجه دقت دقیقه. ۵ گرادهندگی کیری کنید. نیاز به تائید پیغام است.	زاویه افق در وضعیت دوم تلسکوپ انحراف بیشتر از ۵ گراد از نقطه نشانه دارد.	Hz- angle out of limit
مراحل را تکرار کنید. نیاز به تائید پیغام است.	خطای اندازه کیری ظاهر می شود. (مثال: استقرار بد یا مدت زمان اندازه کیری در وضعیت I و II تلسکوپ)	Measurement error. try again

مهندسی عدل


سه پایه

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

تراز کروی

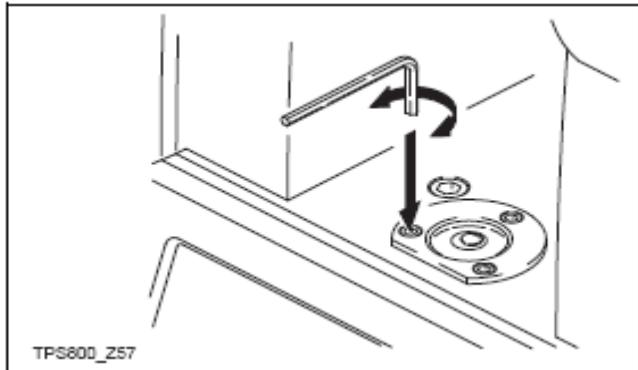

TPS800_Z57

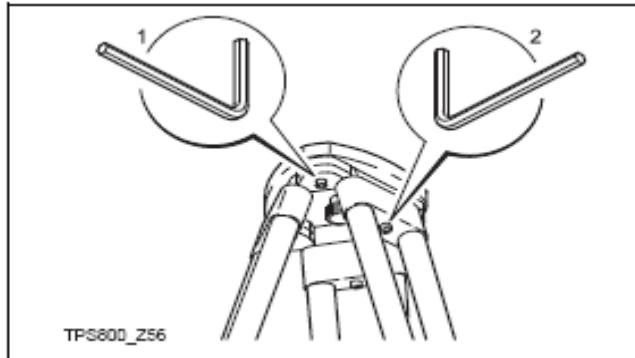

TPS800_Z56

دستگاه را توسط تراز الکتریکی تراز کنید. حباب باید در وسط باشد.
اگر در وسط نبود از Allen key استفاده کنید تا توسط چرخاندن پیچ
های تنظیم کننده در وسط قرار گیرد. بعد از تنظیم هیچ پیچی نباید
شل باشد.

اتصال میان فلز و اجزاء timber باید همیشه ثابت و محکم باشد.

- پیچ های (Allen) ۲ را به آرامی محکم کنید.
- پیچ های بالای سه پایه را تا جایی سفت کنید که در زمانی که روی زمین قرار می دهید پایه های سه پایه به حد کافی باز شود.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

EDM بدون بازتاب


پرتو نور لیزر قرمز که برای اندازه گیری بدون بازتاب استفاده می شود، با خط دید تلسکوپ هم محور می شود و از مدخل objective پدیدار می شود. اگر دستگاه به خوبی تنظیم شده باشد پرتو نور قرمز اندازه گیری منطبق با مسیر دید خواهد بود. تاثیرات خارجی مانند ضربه یا نوسانات بالای دمایی سبب جابجایی پرتو نور قرمز اندازه گیری از مسیر دید خواهد شد.

☞ مسیر پرتو باید قبل از اندازه گیری دقیق مسافت کنترل شود چرا که انحراف پرتو لیزر از مسیر دید ممکن است تاثیر مهمی در اندازه گیری مسافت داشته باشد.




مشاهده مستقیم پرتو داخلی همیشه خطرناک و مضر است.
احتیاط:

به پرتو خیره یا به طور مستقیم نگاه نکنید یا به سمت افراد نشان نروید. این امور برای بازتاب پرتو نیز صدق می کند.

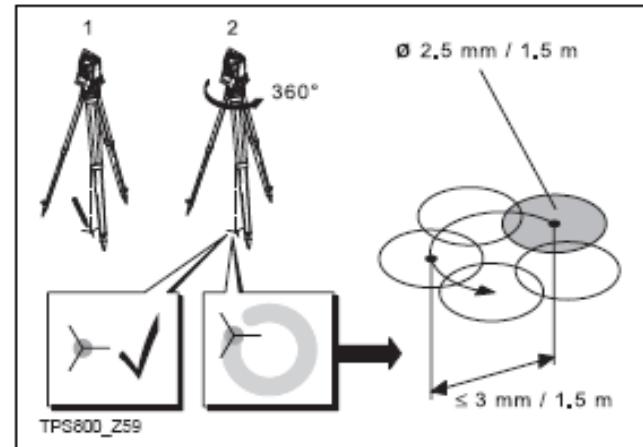

بر اساس روشی و سطح اندازه ی نقطه لیزر متغیر است. در فاصله ۱.۵ متری مقدار متوسط ۲.۵ میلی متر قطر دایره باید برآورد شود. بیشترین اندازه ی قطر حرکت مدور در وسط نقطه لیزر نباید از ۳ میلی متر در فاصله ۱.۵ متری تجاوز کند.

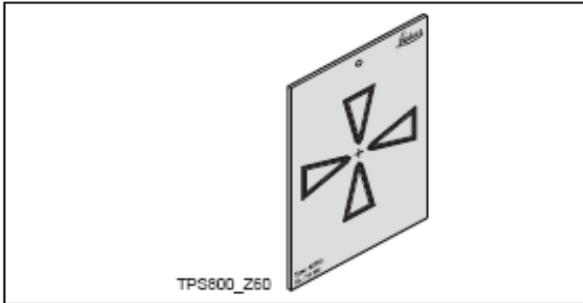

تنظیم مسیر پرتو نور


دو فیش را از پورت های تنظیم کننده که در قسمت بالای بدنه تلسکوپ قرار دارد را جدا کنید. برای تصحیح ارتفاع پرتو نور ، آچار را وارد قسمت پشتی پورت تنظیم قرار دهید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید(نقطه ای روی صفحه ای هدف به طور مورب به سمت بالا میرود) یا خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید(نقطه به طور مورب به سمت پایین میرود). برای تصحیح پرتو نور از پهلو ، آچار را وارد قسمت جلویی پورت تنظیم قرار دهید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید(نقطه به سمت راست میرود) یا خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید(نقطه به سمت چپ میرود).

بررسی و نظارت

پلیت مورد نظر(هدف) فراهم شده است. اندازه ۵ تا ۲۰ متری قسمت صیقلی خاکستری رنگ که مواجه با دستگاه است تنظیم کنید. تلسکوپ را بروی فیس ۲ قرار دهید. پرتو نور قرمز را توسط فعال کردن تابع نقطه لیزر روشن کنید. از پرتوهای ریز تلسکوپ برای هم تراز کردن دستگاه با مرکز پلیت مورد نظر(هدف) استفاده کنید و سپس نقطه قرمز لیزر را بروی پلیت مورد نظر(هدف) مورد بررسی قرار دهید. عموماً نقطه قرمز از درون تلسکوپ دیده نمی شود، پس از بالای تلسکوپ یا کنار آن به صفحه هدف (پلیت مورد نظر) نکاه کنید. اگر نقطه تقاطع را روشن ساخت تنظیم دقیق موفقیت آمیزی را بدست آورده اید. اگر خطوط خارج از محدوده ای تقاطع بود، مسیر پرتو نور نیاز به تنظیم دارد. اگر نقطه در سمت صیقلی صفحه بسیار روشن بود (نور خیره کننده)، از طرف سفید بر خلاف دستور استفاده کنید.


مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

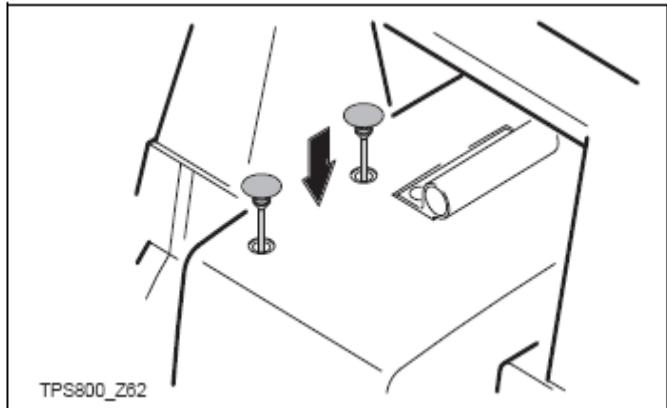

در تمامی مراحل تنظیم تلسکوپ را بر روی هدف نشانه بگیرید.

بعد از هر مرحله از تنظیم فیش پورت های تنظیم را برای جلوگیری از سایش و کثیفی تعویض کنید.

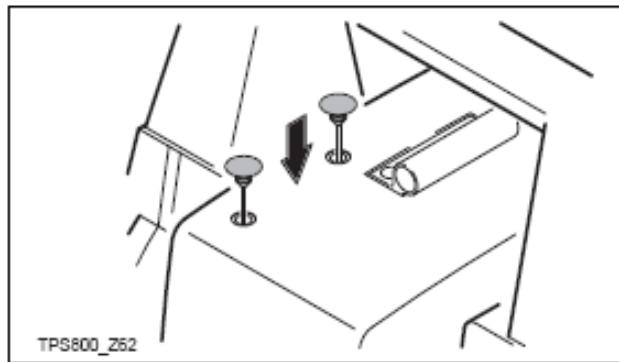

مهندسی عدل

پارامترهای COMM

برای انتقال اطلاعات میان PC و دستگاه رابط سری RS232 پارامتر های ارتباط باید نصب شود. نصب علامت در ثانیه

تنظیمات استاندارد Leica

19200 Baud, 8 Data bit, No Parity, 1 Stop bit, CR/LF
نصب علامت در ثانیه

Data transfer speed 2400, 4800, 9600, 19200
[bits / second]

بیت اطلاعات (داده ها)

7 انتقال اطلاعات توسط 7 data bits 7 شناخته می شود. که به صورت خودکار اگر توازن "Even" or "Odd" باشد نصب می شود.


8 انتقال اطلاعات توسط 8 data bits 8 شناخته می شود. که به صورت خودکار اگر توازن "None" باشد نصب می شود.

توازن

توازن زوج	Even
توازن فرد	Odd
عدم توازن (اگر بر روی 8 نصب شده باشد)	None

نشانه ی پایان

CRLF وضعیت بازگشت (Enter/Return) استفاده از یک سطر

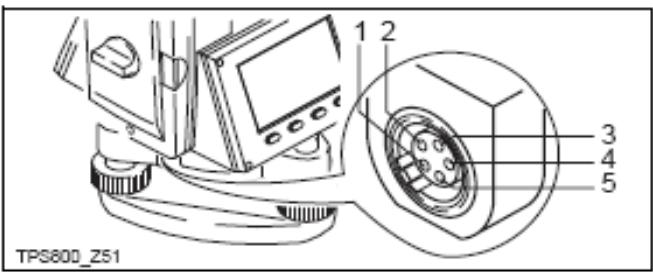

1. باتری خارجی

2. متصل نبودن/غیرفعال

GND 3

4. اطلاعات دریافتی (TH_RXD)

5. اطلاعات ارسالی (TH_TXD)

... تؤدولیت TH

مهندسی عدل

انتقال اطلاعات

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

87..10+00001700

اگر دریافت کننده در انتقال اطلاعات کند باشد، اطلاعات ممکن است از بین برود. از طریق انتقال اطلاعات به این روش هیچ اگاهی درباره ای عملکرد دریافت کننده ندارد (پروتکلی نیست).

GSI-ID's
11 PtID
21 Horizontal direction
22 Vertical angle
31 Slope distance
32 Horizontal distance
33 Height difference
41-49 Codes and attributes
51 ppm [mm]
58 Prism constants
81-83 (E, N, H) Target point
84-86 (E, N, H) Stand point
87 Reflector height
88 Instrument height

توسط این تابع ویژه اطلاعات اندازه گیری می تواند از رابط سری به دریافت کننده (کامپیوتر قابل حمل) منتقل شود.

Job: انتخاب پروژه از اطلاعاتی که باید انتقال یابد.
Data: انتخاب دامنه ای اطلاعاتی که فرستاده می شود
 (اندازه گیری ها ، نقاط ثابت)

Format: فرمت خروجی را انتخاب کنید. فرمت Leica-GSI را انتخاب کنید، یا فرمت انتخابی خود را در "Format Manager" بسازید و به LGO انتقال دهید.
[SEND] شروع انتقال.

مثال:
 در میان نصب "MEASUREMENTS" "data" "data" اطلاعات
 می تواند به صورت زیر نمایش داده شود:

11.....+00000D19 21..022+16641826
 22..022+09635023 31..00+00006649
 58....16+00000344 81..00+00003342
 82.....00-00005736 83..00+00000091

تلفن : 8402410 و 8416203

مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 129

مهندسی عدل

اطلاعات سیستم

نمایش اطلاعات مفید برای تنظیم تاریخ/زمان

Battery.

باقیمانده شارژ باطری (مثال ۴۰%)

Instr.Temp.

امقدار درجه حرارت دستگاه

Date

نشان دادن تاریخ جاری

Time

نشان دادن زمان جاری

[DATE] تغییه تاریخ و فرم.

فرم: در اینجا سه نوع فرم نشان داده شده است.

- DD.MM.YYYY
- MM.DD.YYYY
- YYYY.MM.DDT

: وارد کردن تاریخ Date

[Time] تنظیم ساعت

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

[SW-Info] نرم افزار دستگاه از بسته نرم افزاری متفاوتی

ساخته شده است. بر اساس بسته نرم افزاری صورت
های متفاوتی ممکن می شود.

Op-System سیستم عامل

موارد کاربردی، عملکرد و فهرست انتخاب App-SW

صفحه نمایش مصرف کننده Layout

تلفن: 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

مهندسی عدل

نگهداری و حمل و نقل
حمل و نقل در کارگاه

در زمان حمل تجهیزات در کارگاه
همیشه مطمئن شوید که:



- . دستگاه را در جعبه‌ی مخصوص خودش حمل نکند.
- . یا در هنگام حمل سه پایه، آنرا با پایه‌های باز بر روی شانه‌ی خود قرار دهید، قطعه متصل را در بالا نگه دارید.

حمل و نقل در ماشین(کامیون)

هیچگاه دستگاه را در ماشین به صورت آزاد نگهداری نکنید، چون می‌تواند تحت تاثیر تکان شدید یا لرزش قرار گیرد. دستگاه را همیشه در جعبه‌ی مخصوص نگهداری کنید و آن را ایمن کنید.

انبار کردن

باطری‌ها

تلفن: 8402410 و 8416203

مشهد، خیابان احمد آباد، بالاتر از سه راه راهنمایی، ساختمان میر، طبقه سوم، واحد 129

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

ارسال (کالاها)

در زمان حمل کالا توسط راه آهن، هوایی یا دریایی، همیشه از بسته بندی کامل اصلی Leica Geo systems استفاده کنید، حمل و نقل توسط کانتینر و جعبه‌ی مقوایی، یا معادل آن، برای محافظت در برابر ضربه و لرزش.

ارسال، حمل و نقل باطری‌ها

در زمان ارسال یا حمل و نقل باطری‌ها، شخص مسئول محصول (کالا) باید تمامی قوانین حمل و و نقل به درستی انجام می‌گیرد. قبل از انتقال یا ارسال مسافر محلی تماس بگیرید یا هزینه‌ی حمل و نقل شرکت را بپردازید.

حوزه‌ی تنظیمات

بعد از انتقال پارامترهای داده شده در این راهنمای استفاده کننده را قبل از بکار گیری دستگاه بررسی کنید.

مهندسی عدل

محصول

محدودیت های دمایی را در هنگام انبار کردن تجهیزات در نظر بگیرید، مخصوصاً در تابستان اگر تجهیزات در داخل ماشین باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینهٔ محدودیت های دمایی برای انبار کردن به "Technical Data" مراجعه کنید.

حوزهٔ تنظیمات

بعد از انبار کردن طولانی مدت قبلی پارامتر های داده شده در این راهنمای کاربر را قبل از بکار گیری دستگاه بررسی کنید.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

- . به "Technical Data" برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینهٔ محدودیت دمایی که دستگاه در آن باید انبار شود.
- . محدوده دمایی مجاز برای انبار کردن دستگاه به صورت زیر است:
 - +32°F to 68°F در مناطق خشک برای به حد اقل رساندن کم شدن خود به خودی شارژ باطری.
- . در محدوده دمایی پیشنهادی، دستگاه با داشتن 10% to 50% شارژ می تواند برای یکسال انبار کرد. بعد از این مدت زمانی که در انبار است دستگاه باید دوباره شارژ شود.
- . باطری و شارژر را قبل از انبار کردن از دستگاه جدا کنید.
- . بعد از انبار کردن دستگاه را قبل از استفاده دوباره شارژ کنید.
- . دستگاه را در مقابل رطوبت و نم محافظت کنید. باطری نم دار یا مرطوب باید قبل از انبار شدن یا استفاده خشک شود.

مهندسی عدل

تمیز کردن و خشک کردن

عدسی شیئی ، عدسی چشمی ، منشور ها

گرد و خاک را از لنزها و منشورها.

هرگز شیشه ها را با انگشتان لمس نکنید.

برای تمیز کردن فقط از پارچه های نرم و تمیزو بدون پرز

استفاده کنید. در صورت لزوم ، پارچه را توسط آب یا الکل خالص

مرطوب کنید.

از مایعات دیگر استفاده نکنید : ممکن است به قطعات صدمه بزند.

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

Baxter گرفتگی لنزها


سطح صیقلی منشور اگر خنک تر از دمای محیط باشد بخار می کند. خشک کردن آن کار آسانی نیست. آنها را داخل ژاکت خود یا در داخل ماشین قرار دهید تا با دمای محیط منطبق شوند.

مرطوب شدن محصول

محصول ، کانتینر حمل و نقل، اسفنج های داخلی و تمامی قطعات جانبی را در دمای بالاتر از $108^{\circ}\text{F} / 40^{\circ}\text{C}$ خشک و تمیز کنید. قبل از اینکه تمامی قطعات کاملاً خشک شوند آنها را بسته بندی نکنید.

کابل ها و فیش ها

فیش ها را تمیز و خشک نگه دارید. هر گونه کثیفی را از فیش های کابل های اتصال به خوبی پاک کنید.

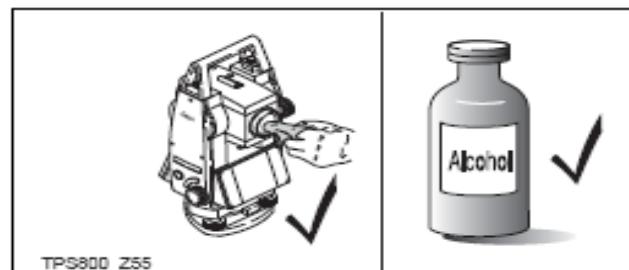

مهندسی عدل

نکات ایمنی.

نکات زیر باید فرد ررا در باره‌ی محصول کاملاً آگاه سازد و همچنین شخص استفاده کننده را از تمامی مضرات و خطرات در هنگام راه اندازی دستگاه مطلع کند.

شخص مسئول دستگاه باید اطمینان حاصل کند که تمامی مصرف کنندگان نکات را به درستی فهمیده اند و با آنها صادق باشد.

استفاده‌ی مورد انتظار

استفاده‌ی مجاز

- . اندازه گیری زوایای هریزنال و ورتیکال.
- . اندازه گیری فواصل.
- . ثبت اندازه گیری‌ها.
- . محاسبه توسط نرم افزار کاربردی.
- . به تصویر کشیدن مسیر هدف مورد نظر و محور ورتیکال.
- . به تصویر کشیدن هدف (با نشانه گر لیزری).

استفاده‌ی نادرست

- . استفاده از محصول بدون دستور عمل.
- . استفاده خارج از حد مجاز.
- . از کارانداختن سیستم ایمنی.
- . پاک کردن علامت خطر.
- . باز کردن دستگاه توسط ابزاری مانند آچار، در صورتی که استفاده از آن فقط برای موارد خاص مجاز است.
- . تغییر یا تبدیل دستگاه.
- . استفاده از دستگاه بعد از ربوده شدن.

مهندسی عدل

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

محدودیت های استفاده

محیط

مناسب برای استفاده در شرایط ایده آل برای سکونت دائمی انسان؛ برای استفاده در محیط پر تکاپو و قابل احتراق مناسب نیست.



مرکز فوریت های پزشکی و اشخاص متخصص اینمی را در هنگام کار در محیط های خطرناک و قابل انفجار، یا نزدیک به سیستم های الکتریکی توسط شخص مسئول مطلع کنید. (تماس بگیرید).

- استفاده از دستگاه با آگاهی از خرابی و نقص آشکار.
- استفاده از قطعات کارخانه های دیگر بدون گرفتن اجازه رسمی از Leica Geosystem.
- نشانه روی مستقیم به خورشید.
- محافظت ناکافی در محل نقشه برداری، به عنوان مثال در زمان اندازه گیری جاده ها.
- به طور عمده نور خیره کننده را بر شخص سوم بیندازید.
- کنترل ماشین ها و اجسام متحرک یا ناظرات های این چنین بدون حمایت اضافی و استقرار موارد اینمی.



استفاده ای نادرست ممکن است سبب جراحت، نقص و خسارت شود.

این وظیفه ای شخص مسئول برای آگاه ساختن استفاده کننده از دستگاه درباره ای خطرات و مواجه شدن با انها است. دستگاه تا قبل از اینکه استفاده کننده دستور عمل را مطالعه نکرده قابل استفاده نیست.